



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 10:36:26 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

7

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Carlinho Mazone, 150

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Encosta natural com drenagem bem marcada, declividade acentuada em direção ao sopé, apresentando rocha bem alterada e planos de fraturas com mergulho para o sul.

Material predominante:

- **Solo sobre rocha**
- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Ao Norte, o maciço rochoso encontra-se com menor grau de alteração e xistosidade em comparação ao sul, cuja a rocha alterada encontra-se intercalada com xistosidade e veios de quartzo. Nota-se horizonte com textura silte-argiloso e baixa plasticidade.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Rocha fraturada**
- **Depósito de corrida de detritos**
- **Sulcos**

Foto Estrutura colapsada



Foto Depósito de corrida de detritos



Foto Rocha fraturada



Foto Cicatrizes



Foto Sulcos



Processo:

- **Outros**

Outros:

Corrida de massas

Observação sobre o processo:

Fluxo de massa desceu encaixado na drenagem e atingiu diretamente 1 casa. Processo ocorrido em fevereiro de 2024. A montante, pode-se observar cicatrizes com sulcos e apresenta material mobilizado. Durante o evento a massa se depositou ao longo da via.

Foto do outro processo:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

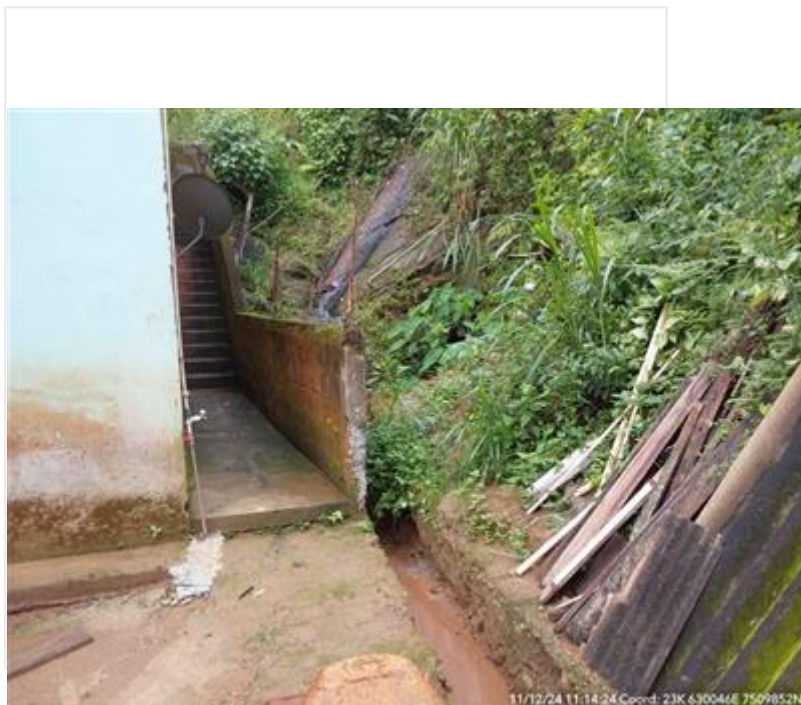

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Observou-se setor com atingimento por fluxo de detritos, ainda ativo, contendo cicatrizes a montante com material mobilizado e sulcos indicando atividade. A jusante, a casa atingida foi reconstruída e não há morador na edificação, já a casa azul ao lado, está habitada e próximo a base da encosta com presença de rio perene. O fluxo tem potencial para obstruir novamente a via, comprometendo a rota de fuga. Moradores relataram que não houveram interdições de imóveis e esse ponto de vistoria não constava no inventário.

GPS

Área analisada:

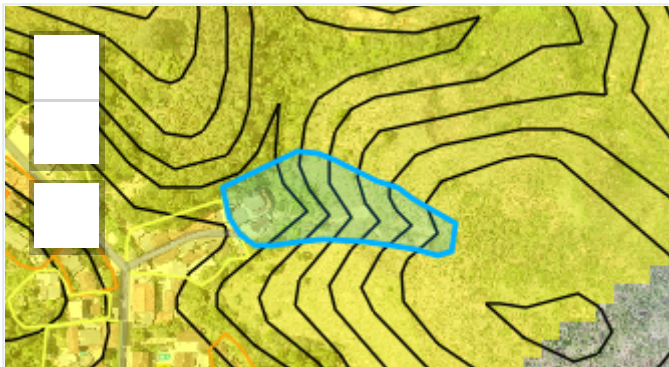Area: 4,502.4 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,860

N_m

630,078

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Casa diretamente atingida e reconstruída.