



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 11:24:27 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

8

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Humberto Mazone, 120

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

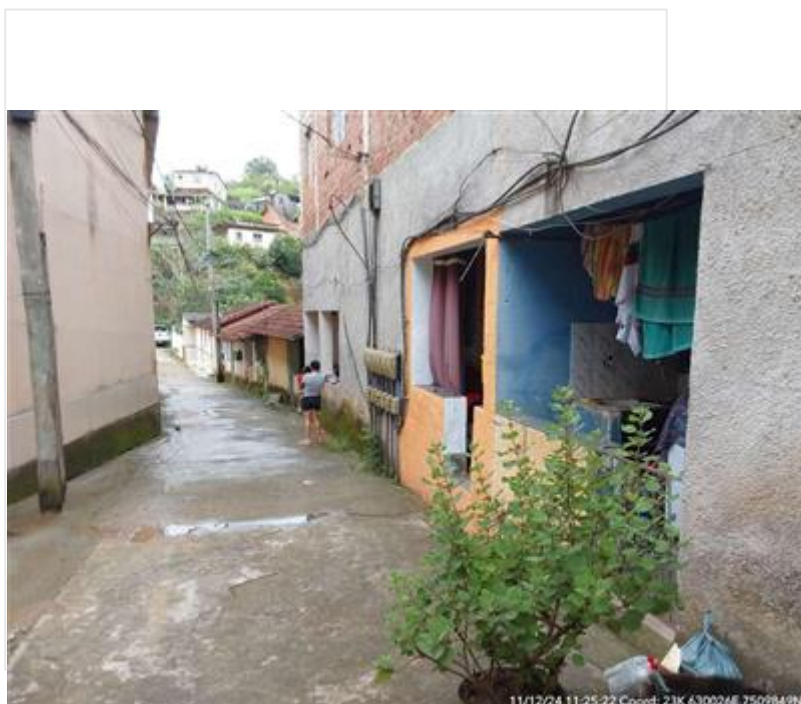

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

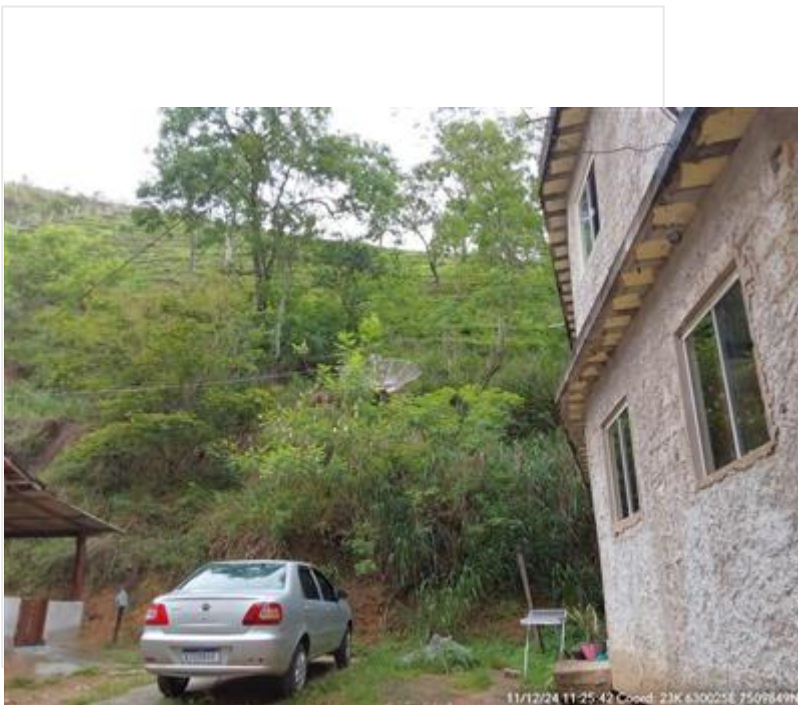


Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Encosta natural com drenagem bem marcada. Porção ao sul de fluxo de detritos.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo composto por horizontes bem desenvolvidos e contato com rocha alterada, apresentando estruturas bem preservadas.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Arredondados

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Depósito de corrida de detritos**

Foto Depósito de corrida de detritos



Processo:

- **Outros**

Outros:

Corrida de massas

Observação sobre o processo:

Polígono com casas na base da corrida de fluxo. A via de acesso foi obstruída pela descida de detritos.

Foto do outro processo:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

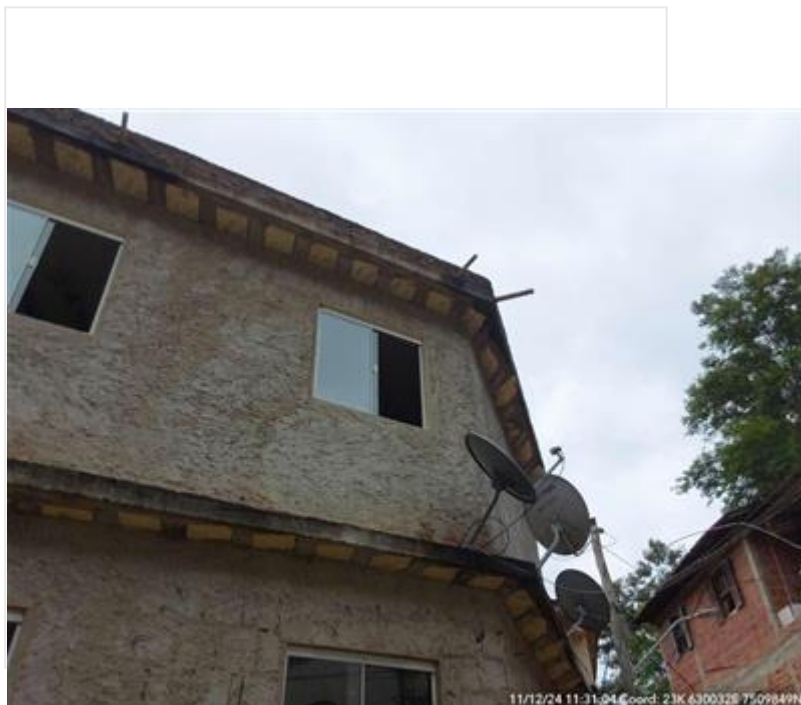

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

11

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas impactadas por fluxo de detritos, com via obstruída durante processo anterior. O fluxo é drenado para via de acesso.

GPS

Área analisada:

Area: 1,987.58 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,839

N_m

630,006

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Marca da altura do fluxo de detritos.

Foto2



Descrição da foto2

Na entrada da servidão foi visto um deslocamento com bloco pequeno.