



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 11:54:39 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

9

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

José Valentim, ao lado do 500

Localidade:

Centro

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:

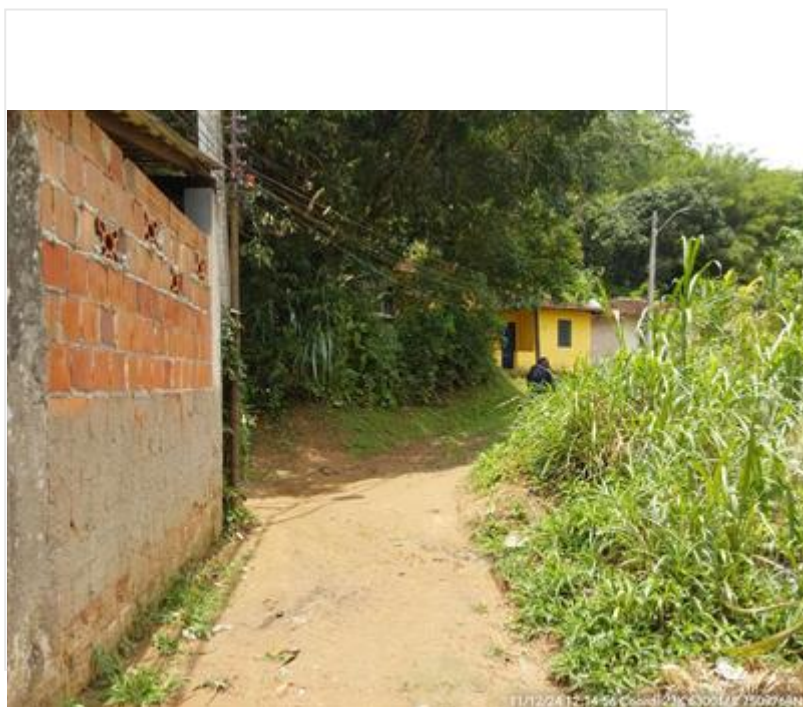

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

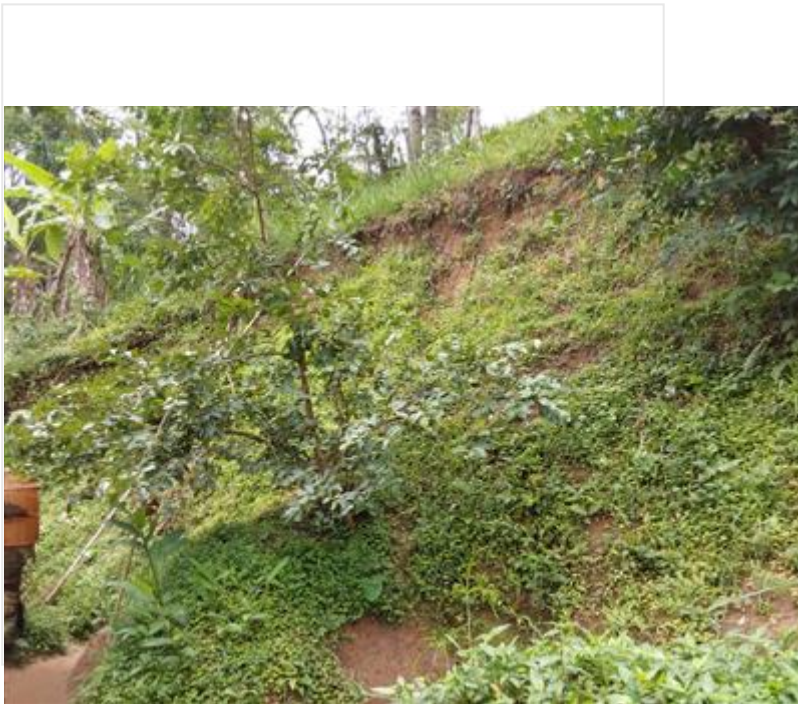

Descrição do terreno:

Presença de taludes de corte com vegetação de baixo a alto porte e árvores na crista. As residências encontram-se próximas ao talude.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**
- **Solo sobre rocha**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bastante espesso, com horizontes mal desenvolvidos e presença abrupta de rocha sã no sopé.

Foto do material predominante:

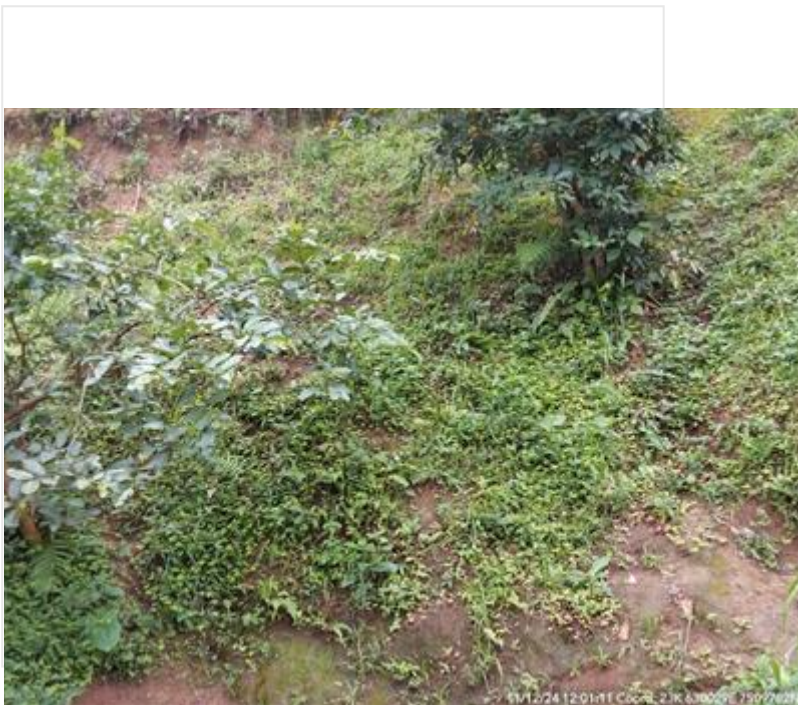

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Segundo a moradora, ocorreu deslizamento pretérito no local, quase atingindo a varanda dos fundos de seu imóvel.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com movimento de massa, sem atingimento da moradia, mas com indicativos de instabilidade significativos para reativação do processo em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 442.61 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,775

N_m

630,029

status_revisao

Ok