



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 10:31:31 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_CincoLagos_400

Setor:

2

Código do setor:

MD_CincoLagos_400_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Primavera, número 456

Localidade:

Cinco Lagos

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_aceso-20250225-133251.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250225-133339.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos com a presença de muro com suposta função de contenção restrita a alguns trechos do talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250225-133440.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250225-133503.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250225-133535.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250225-104430.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250225-104358.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deflagrado em meio a talude, próximo a pequeno poste de fiação elétrica; lateral da edificação, voltada para o acesso do terreno. Feições indicativas de exposição inicial de solo foram observadas a montante de casa, por imagem aérea.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250225-104500.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

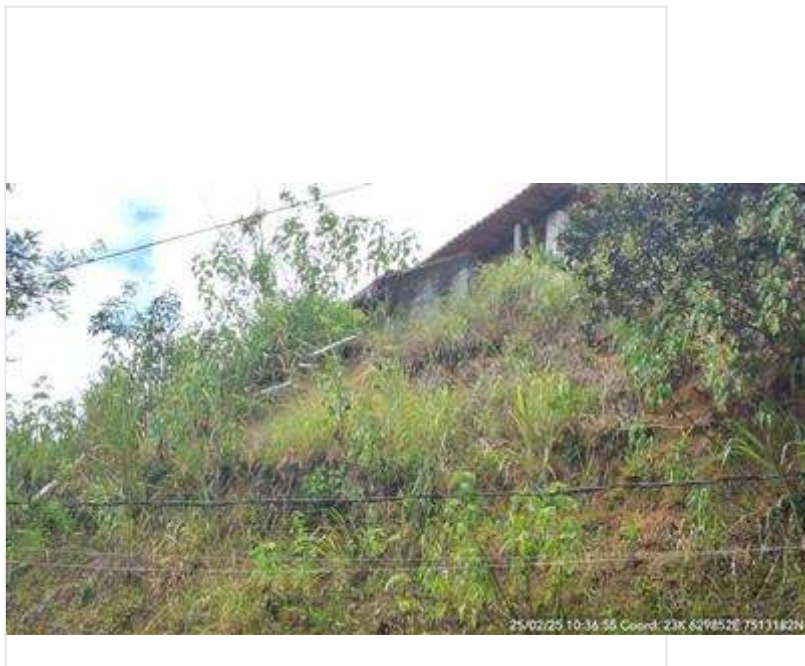

Foto_agua-20250225-133655.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade estrutural construída a cerca de 1,5 da crista de talude. Foram observadas feições erosivas ativas nos taludes de corte e uma cicatriz de deslizamento. Feições indicativas de exposição inicial de solo também foram observadas a montante de casa, por imagem aérea. Destaca-se a ausência de morador inviabilizando a análise da área dos fundos da moradia.

GPS

Área analisada:

Area: 7,320.15 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok