



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 11:04:19 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

1

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

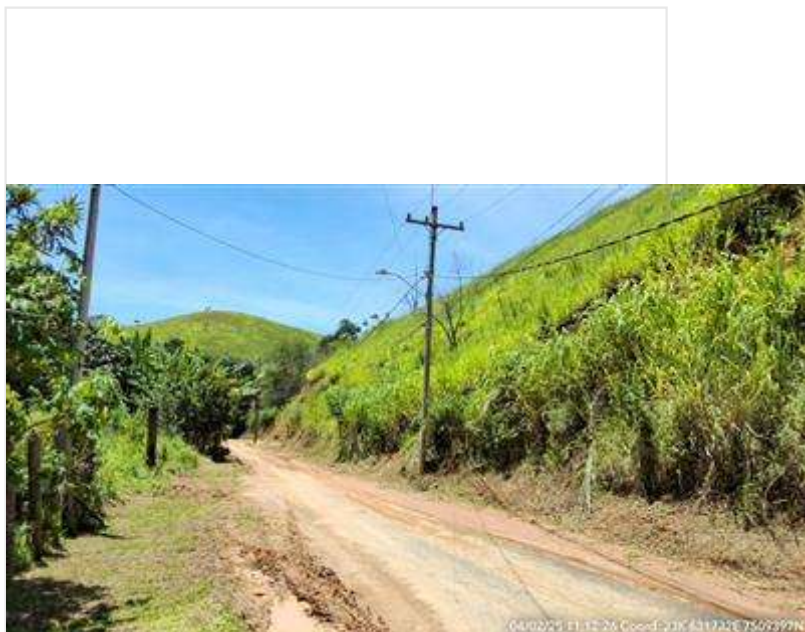

Foto_acesso-20250204-141225.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

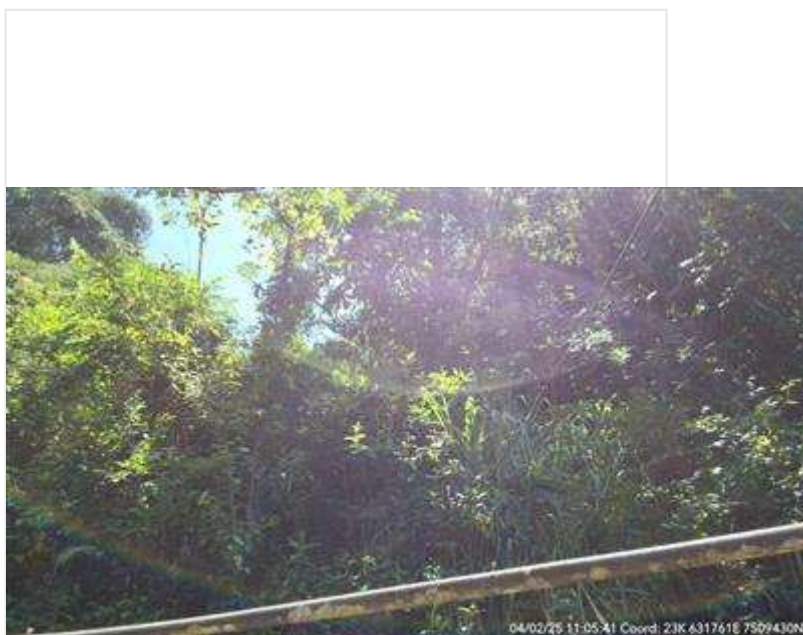

Foto_encos_nat-20250204-140539.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-140526.jpg

Descrição do terreno:

Área localizada entre um córrego e a encosta. Com vegetação densa e árvores de grande porte. Observa-se alguns pontos de solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-140551.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Distância da Drenagem:

2 - 3m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-140612.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250204-140654.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250204-141022.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-140721.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250204-140...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-140836.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

encosta sofre com processos erosivos.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

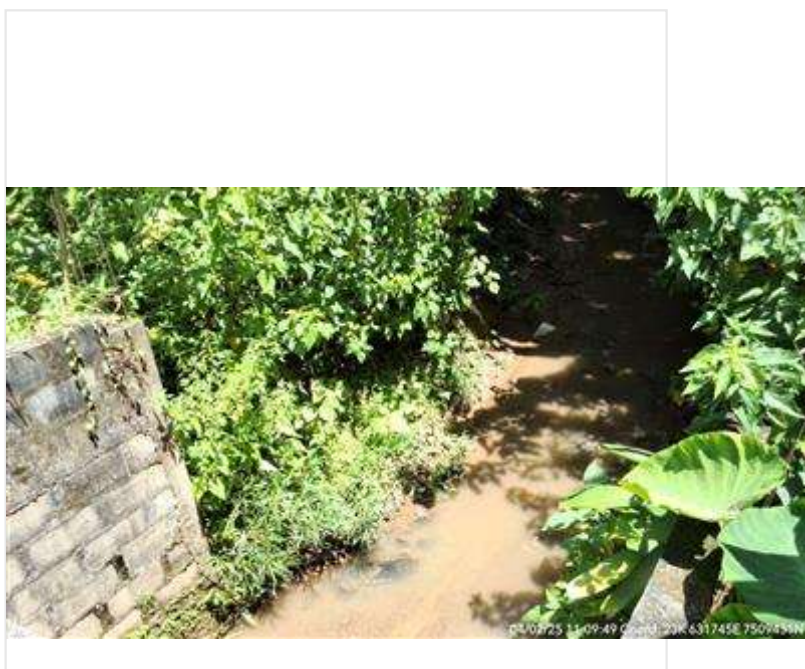

Foto_agua-20250204-140947.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área situada entre encosta e córrego. Segundo relatos do morador, em períodos chuvosos o córrego extravasa, causando inundação que chega a atingir tanto as moradias quanto a via de acesso. A encosta é bastante inclinada e vegetada, e exibe feições erosivas. A via de acesso apresenta feições erosivas bem desenvolvidas e, segundo morador, em períodos chuvosos ocorre a queda de material vindo do talude, o que impossibilita a passagem de moradores, chegando a inundar uma casa.

GPS

Área analisada:

Area: 2,186.36 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250204-141137.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento sob a via. Obstruindo o acesso.