



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 11:06:36

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

10

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

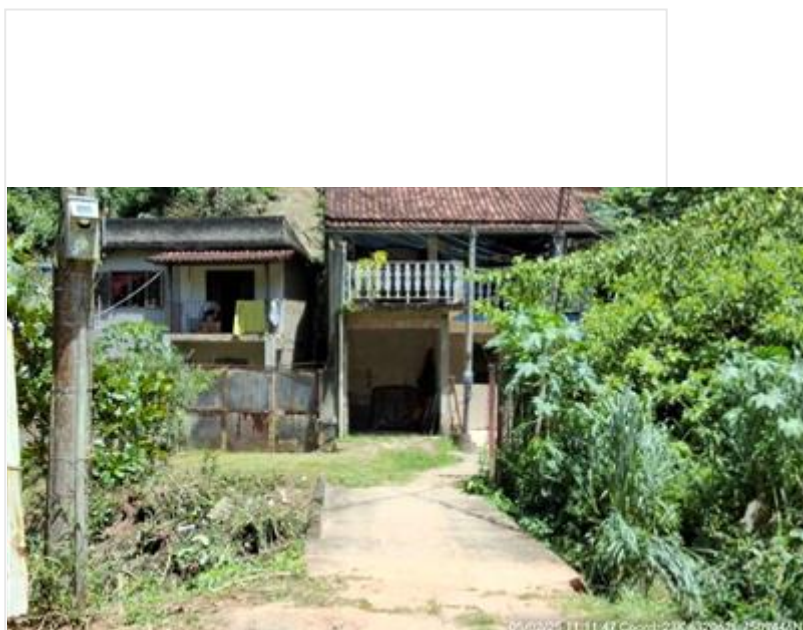

Foto_acesso-20250205-141147.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

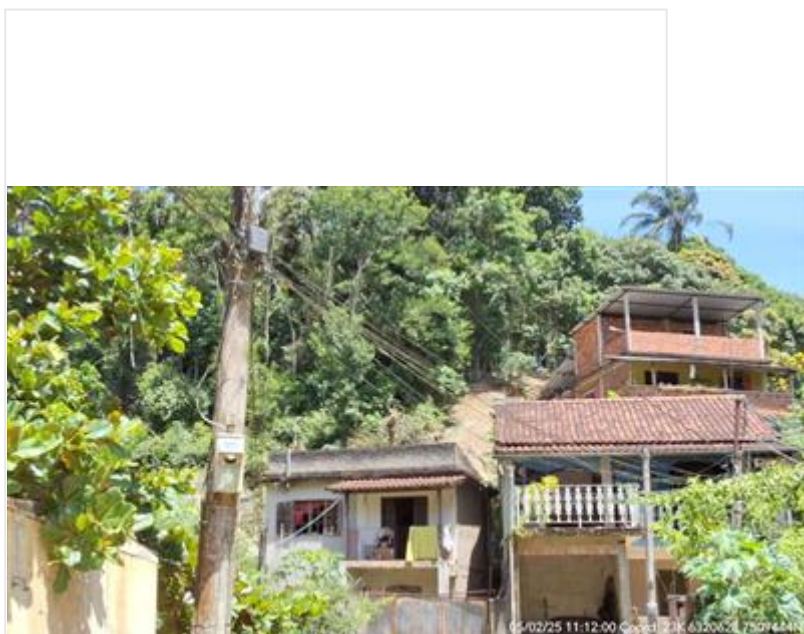

Foto_encos_nat-20250205-141159.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250205-141209.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com cortes múltiplos e vegetação de grande porte.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Tálus**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual compactado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-142059.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância da Drenagem:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-141912.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250205-141236.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-141304.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Zonas de blocos**

Foto Zonas de blocos



Foto_Zonas_de_blocos-20250205-142758.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250205-141729.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250205-141734.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em 2024. As paredes da casa apresentam muita umidade.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-141803.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250205-141746.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de corte com casas encaixadas, onde houve movimento de massa durante as chuvas de fevereiro de 2024. O material mobilizado encostou em uma das moradias, causando infiltração no imóvel.

Moradora relata o vazamento de canos no talude de fundos da primeira residência à esquerda do setor.

Edificações vulneráveis, suscetíveis e com ocorrência de inundação.

GPS

Área analisada:

Área: 2.014,62 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok