



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 2:03:39 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

12

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José Fontes, 95

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-171709.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

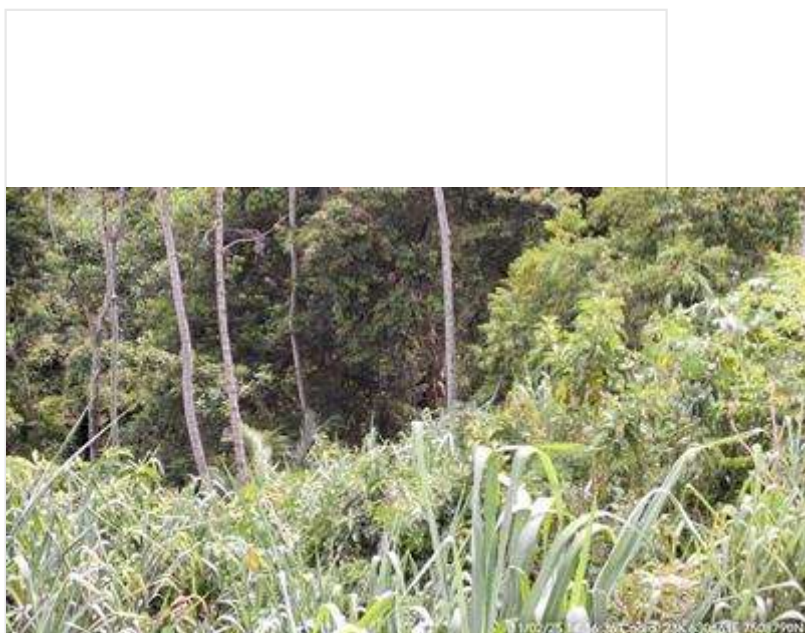

Foto_encos_nat-20250211-171635.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-171644.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, com embaúba, bananeiras e sinais de rompimento a jusante das casas.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com camada de aterro no topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-170721.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-170832.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-170851.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250211-170921.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado o colapso de parte da via.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-171103.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O terreno apresenta vegetação características de locais úmidos como embaúba e bananeiras a jusante das casas, na encosta íngreme. Na via chegou ocorrer colapso da estrutura e de poste de abastecimento de luz.

GPS

Área analisada:

Area: 2,126.83 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar risco e delimitação com as oblíquas (TI)