



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 14:30:14

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

13

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Herotildes Victorino de Carvalho, 30

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-174345.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:

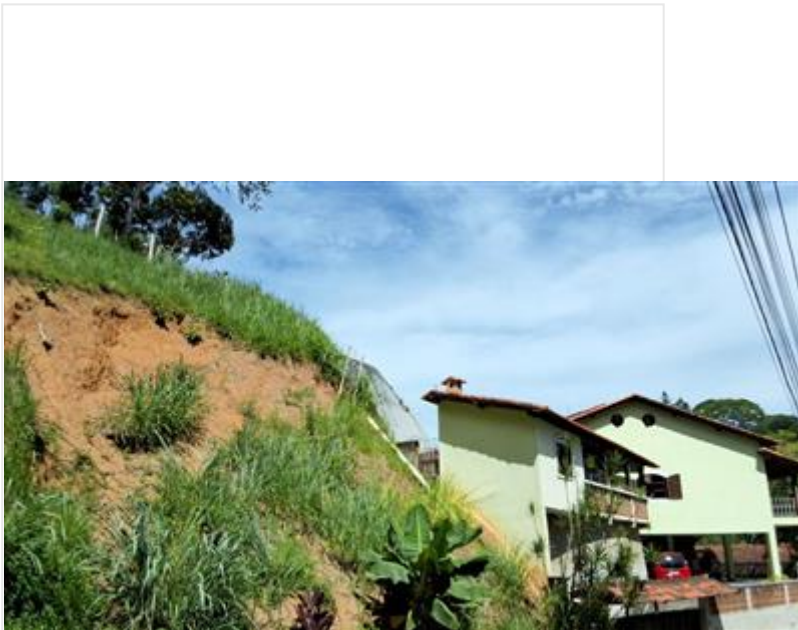

Foto_cort_un-20250211-174406.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único com obra de contenção no fundos da via

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com rocha alterada na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-174504.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-174641.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-174703.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-174723.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-174732.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em via, com material mobilizado atingindo a via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-174859.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-175109.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas situadas em área de drenagem natural, com cicatrizes de deslizamento planar na via. Nos fundos das residências foram executadas obras de contenção, uma delas parece não estar terminanda, pois exhibe solo exposto em sua porção superior. Não obtivemos acesso as moradias.

GPS

Área analisada:

Área: 5.386,54 Metros quadrados



status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

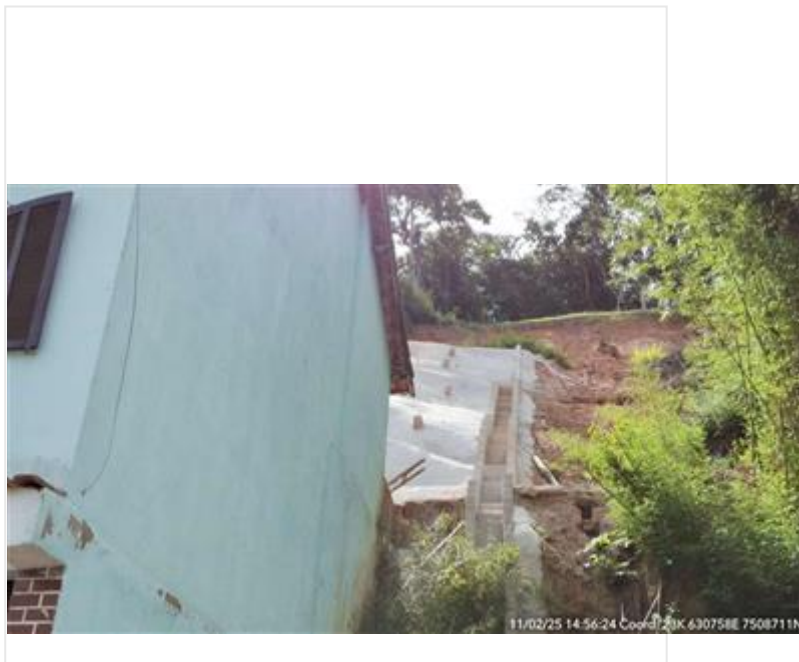


Foto1-20250211-175623.jpg

Descrição da foto1

Obra de contenção executada na encosta

