



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 3:08:36 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

14

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maria José Paiva, 197

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-181200.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

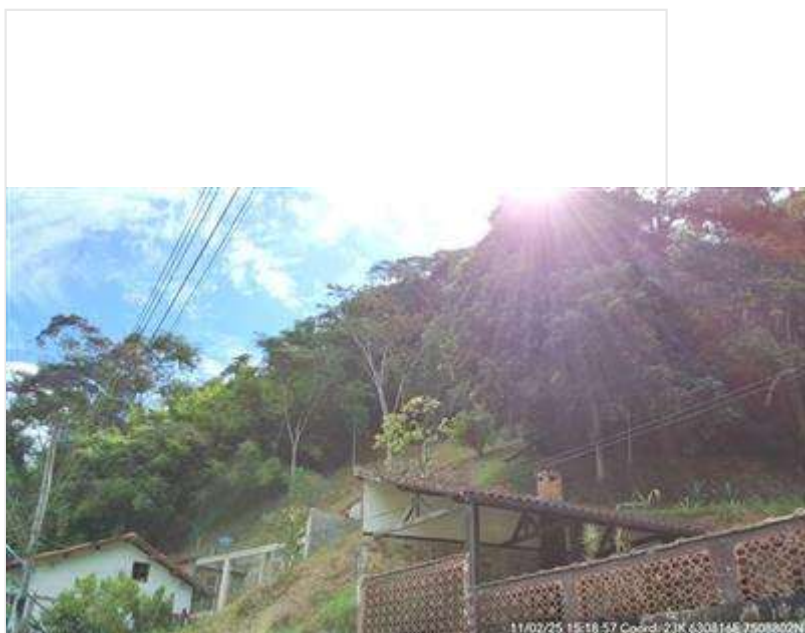

Foto_encos_nat-20250211-181857.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250211-181937.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme com moradias encaixadas em cortes verticalizados. Uma das casas esta situada em área de drenagem natural, com intenso fluxo de água forte durante as chuvas.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-182004.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-182055.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-182132.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-182406.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processos erosivos pela face do talude

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-182452.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área de encosta natural íngreme, com moradias encaixadas em cortes verticalizados. Uma das moradias está inserida em uma drenagem natural e, segundo morador, recebe intenso fluxo de água em períodos chuvosos.

GPS

Área analisada:

Area: 1,833.69 Sq meters

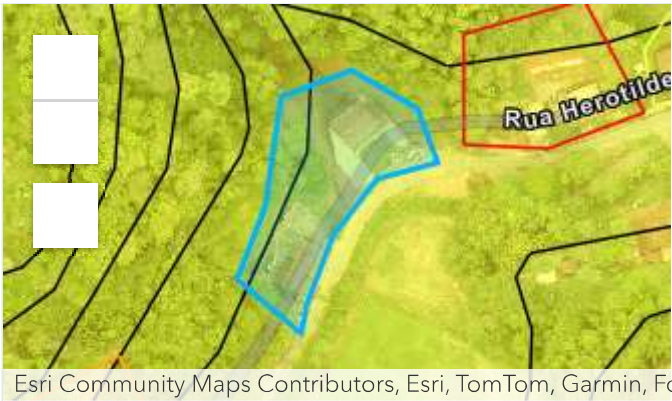

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok