



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 15:32:55

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

15

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maria José Paiva, 257

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-184259.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250211-185229.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com presença de vegetações esparsa e rasteiras.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

O material disposto é composto de solo residual e rocha alterada fraturada na base da encosta.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-185243.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-185407.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-185804.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-185259.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-185321.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido a montante de uma residência, ocorrido nas chuvas que atingiram o município em 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-185335.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-185344.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área analisada durante a vistoria de campo apresenta cicatrizes de deslizamentos. Segundo a moradora, há nove anos ocorrem deslizamentos anuais, com acúmulo de lama, chegando a atingir a residência e derrubar um muro de três metros.

GPS

Área analisada:

Área: 1.454,57 Metros quadrados



status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

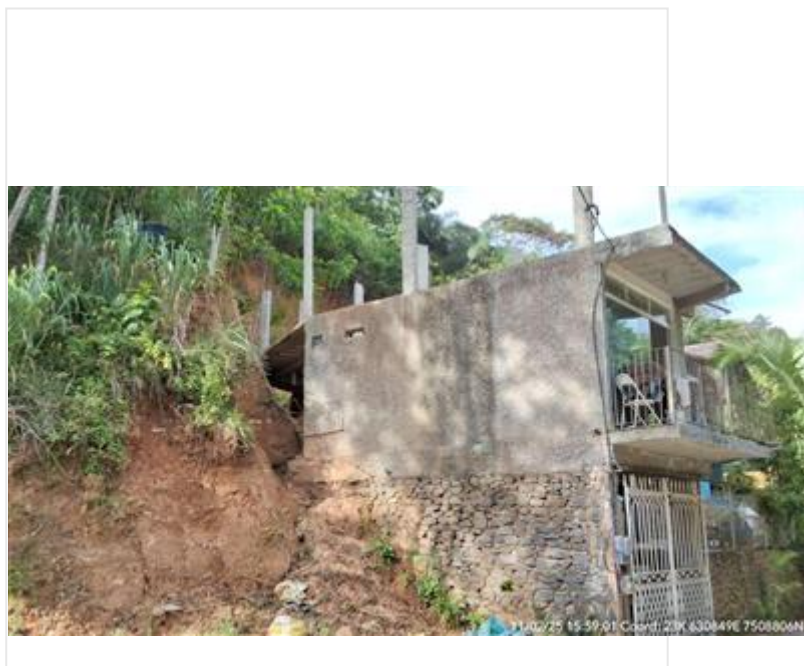


Foto1-20250211-185900.jpg

Descrição da foto1

Vista lateral da casa

