



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 5, 2025, 1:38:30 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

18

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250205-165506.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250205-164905.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250205-164038.jpg

Descrição do terreno:

Área próxima a drenagem natural, com terreno de topo de encosta, apresentando cortes baixos em degraus.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual bem compactado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-164049.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância da Drenagem:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-164106.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250205-164939.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-165009.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-164150.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo geologico observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250205-164241.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias situadas próximo a drenagem natural, encaixadas em cortes verticalizados de talude com degraus que suavizam a inclinação da encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 5,682 Sq meters

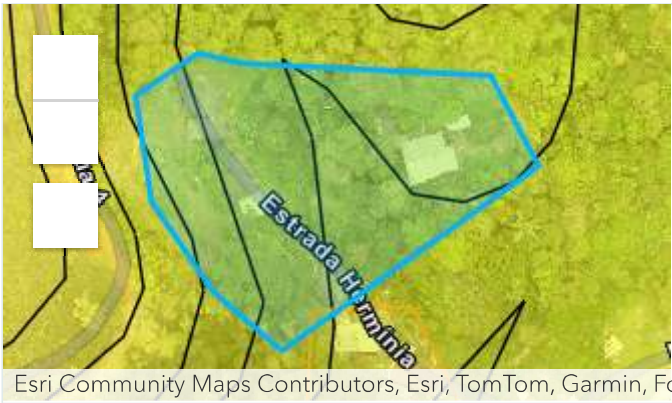

Powered by Esri

status_revisao

Ok