



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 13:26:40

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

2

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, 710

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

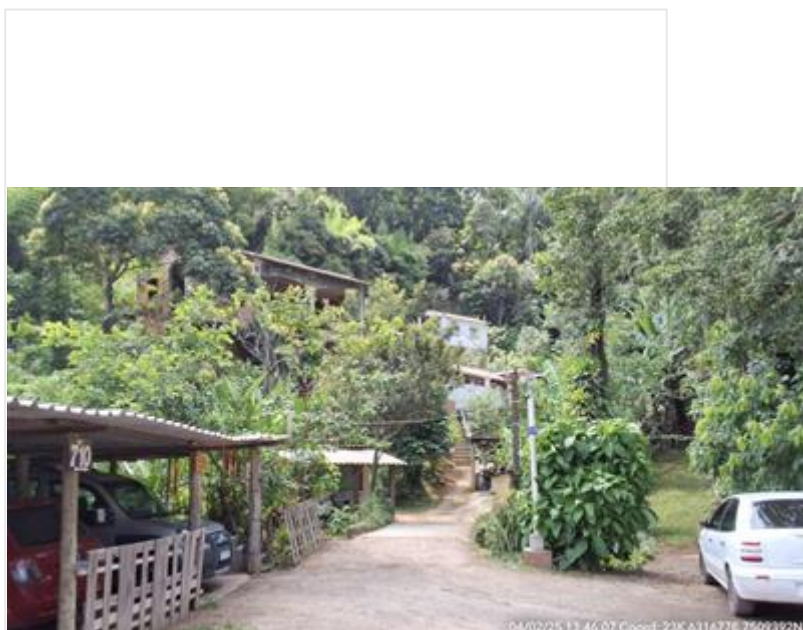

Foto_acesso-20250204-164606.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250204-163743.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-163213.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme e com solo úmido

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo que apresentava umidade elevada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-163204.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-163154.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-163802.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250204-162923.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250204-162932.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-162941.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em encosta chegando a atingir os fundos da casa em 2024

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250204-163000.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-163103.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Houve um deslizamento planar a montante da residência, com o material mobilizado atingindo a moradia. O evento ocorreu durante as chuvas de fevereiro de 2024. Os moradores relatam a presença de um forte fluxo hidráulico proveniente da estrada a montante, direcionando-se para as moradias a jusante durante os períodos de chuva. Além disso, as residências estão localizadas em uma área de drenagem natural, o que pode contribuir para a recorrência do problema.

GPS

Área analisada:

Área: 1.404,18 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok