



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 13:50:09

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

3

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250204-165107.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

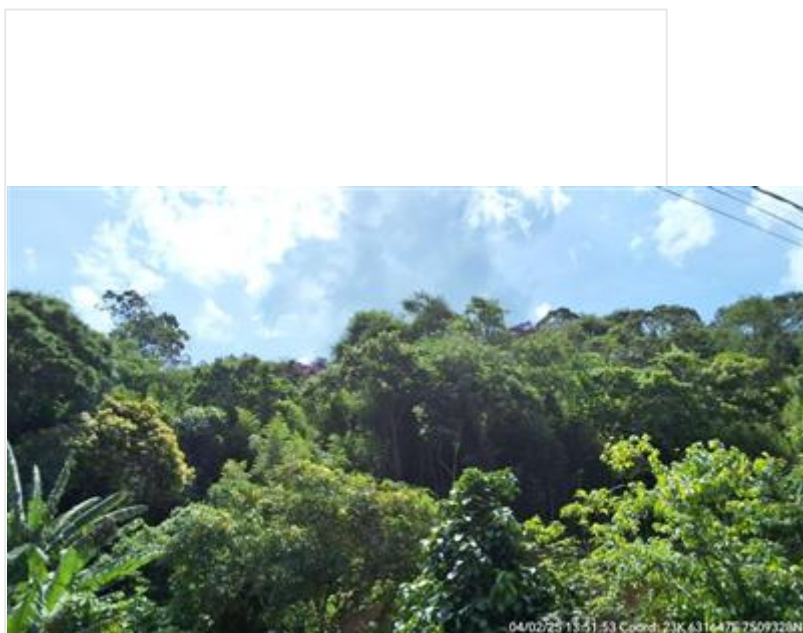

Foto_encos_nat-20250204-165153.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-165209.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com edificações entre talude de corte e córrego. Vegetação densa e solo exposto em diversos pontos.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-170602.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-170540.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-165733.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250204-170718.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250204-170742.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250204-165...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250204-170637.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250204-170647.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-170656.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar a altura de meia encosta, em talude de corte, com vegetação inclinada próximo a sua crista.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250204-170918.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-165449.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias situadas entre talude de corte e córrego, apresentando cicatriz de deslizamento planar expressivo nos fundos das moradias. Em períodos chuvosos o córrego transborda e alcança a via e as casas. Na ocorrência de fevereiro de 2024, houve um deslizamento planar de grande porte, destruindo uma edificação e trazendo danos a outras no local. Uma das moradias se encontra interditada.

GPS

Área analisada:

Área: 2.406,54 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok