



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 14:25:12

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

4

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa , 73370

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

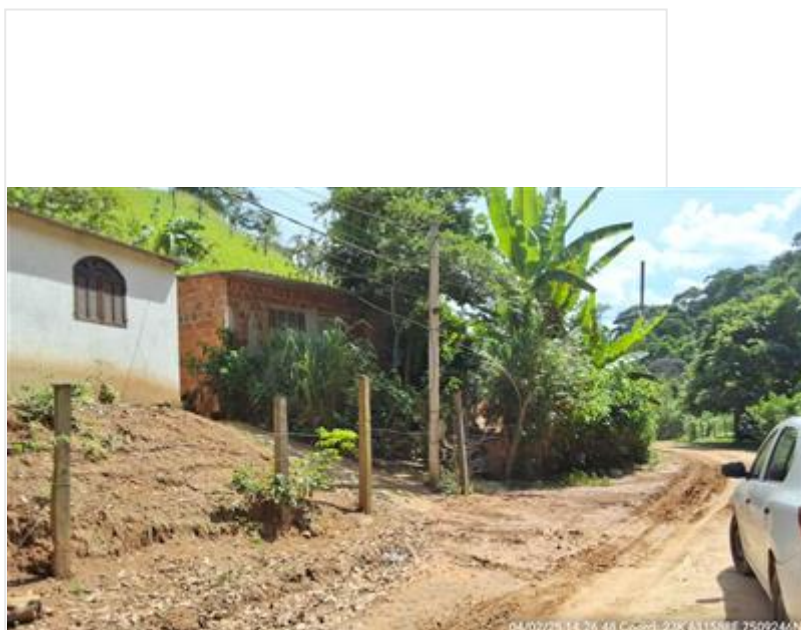

Foto_acesso-20250204-172647.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

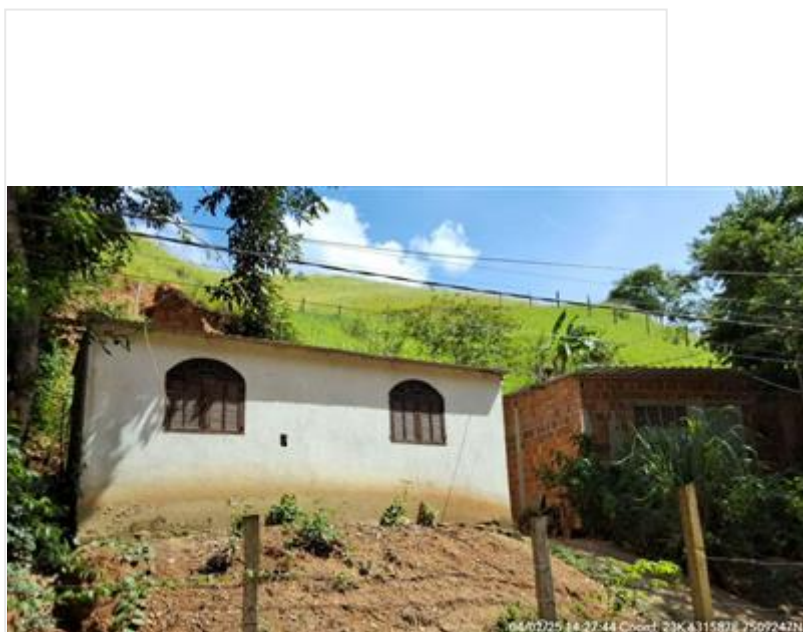

Foto_encos_nat-20250204-172743.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-172748.jpg

Descrição do terreno:

Íngreme com formação de ravinas

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-172907.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-172932.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-172954.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ravinas**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250204-173215.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250204-173154.jpg

Foto Ravinas



Foto_Ravinas-20250204-173027.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Ocorrência de processos erosivos ativos, formando sulcos e ravinas.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-173227.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Terreno íngreme composto sobretudo por vegetação rasteira e com casas de alta vulnerabilidade. Os processos desencadearam fortes erosões, formando sulcos e ravinas em todo o local.

GPS

Área analisada:

Área: 567,25 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok