



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 2:41:49 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

5

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, 820

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250204-174256.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

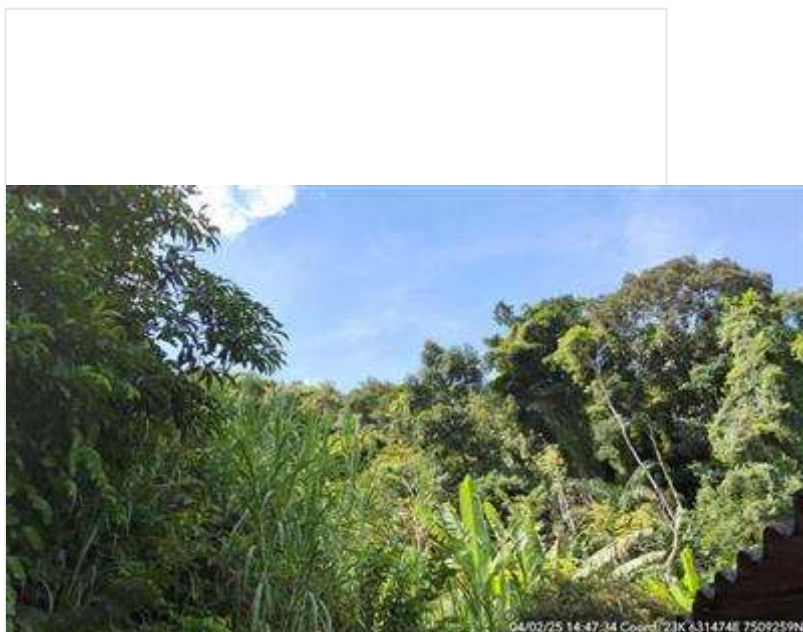

Foto_encos_nat-20250204-174734.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250204-174806.jpg

Descrição do terreno:

Área de drenagem natural, com vegetação densa e alguns pontos de solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada na base da encosta, com camada espessa de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-174747.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-174849.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250204-175315.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-174926.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250204-175...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-175013.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo ativo na encosta

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-175200.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias situadas em área de drenagem natural, com taludes de cortes nos fundos. Moradores relatam movimentos de massa no talude nas chuvas de fevereiro de 2024, sem atingir os imóveis. O córrego localizado na porção central do terreno transborda, dificultando a entrada e saída do terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 3,328.77 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok