



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 09:08:58

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

6

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, 594

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250205-121525.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

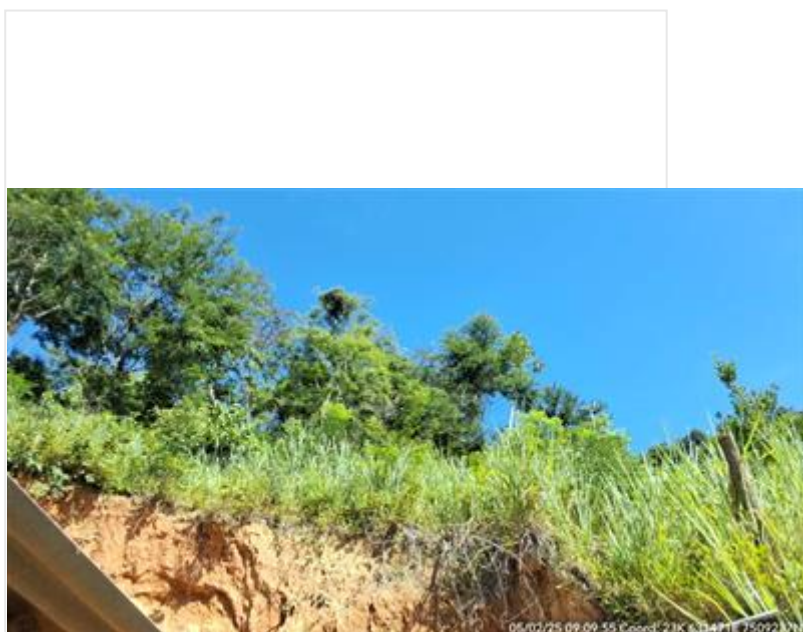

Foto_encos_nat-20250205-120954.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250205-120941.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural de inclinação suave, com corte de talude verticalizado.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-121011.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância da Drenagem:

3m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-121041.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250205-121417.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-121055.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250205-121125.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250205-121138.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-121149.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250205-121204.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em solo residual ocorrido nas chuvas de fevereiro de 2024. Grande quantidade de material mobilizado que ocupa parte do quintal da moradia, subindo o nível do terreno.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-121223.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

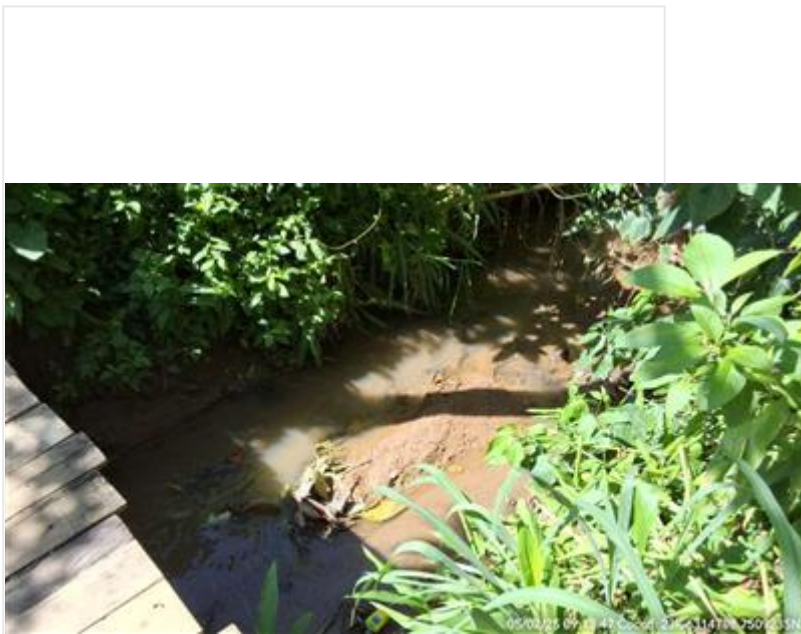

Foto_agua-20250205-121347.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias encaixadas em taludes de corte verticalizados que sofreram com movimentos de massa nas chuvas de fevereiro de 2024. Moradores escavaram o talude para retirar material mobilizado, o que pode interferir no equilíbrio de tensões do talude.

GPS

Área analisada:

Área: 3.000,1 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok