



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 2:39:21 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

7

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, local de venda de porquinho da india, coelho.. final da rua

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250205-123114.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250205-122826.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250205-122831.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de inclinação suave, vegetação rasteira, com corte de talude verticalizado

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-122855.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-122919.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-122934.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-122957.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250205-123006.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Corte de talude escavado por morador, sofrendo ação de processos erosivos

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

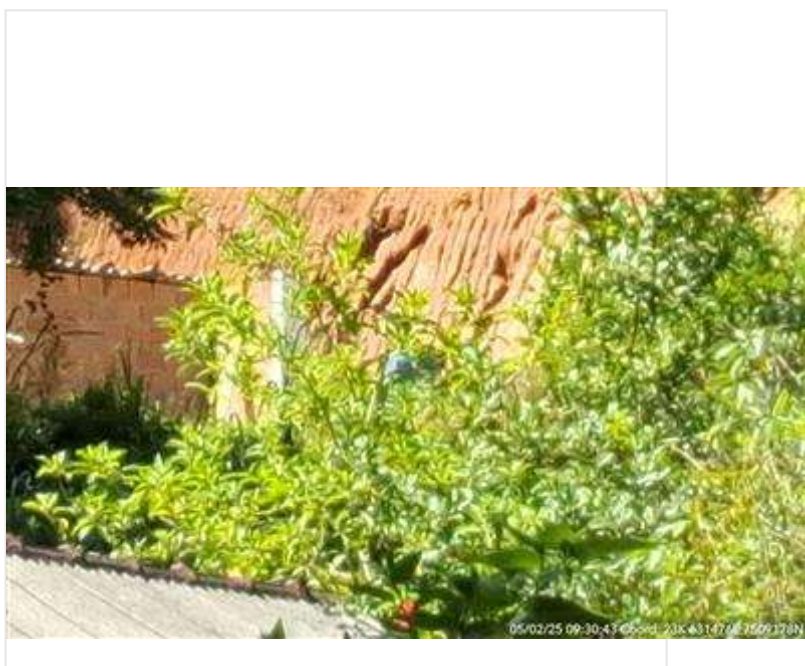

Foto_agua-20250205-123042.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude verticalizado, escavado por morador que segue modificando o talude. Sulcos presentes na face do talude indicam o fluxo recorrente de água no local.

GPS

Área analisada:

Area: 958.82 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250123-174237.jpg

Descrição da foto1

Sulcos e marcas de escavação