



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 09:57:58

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

8

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

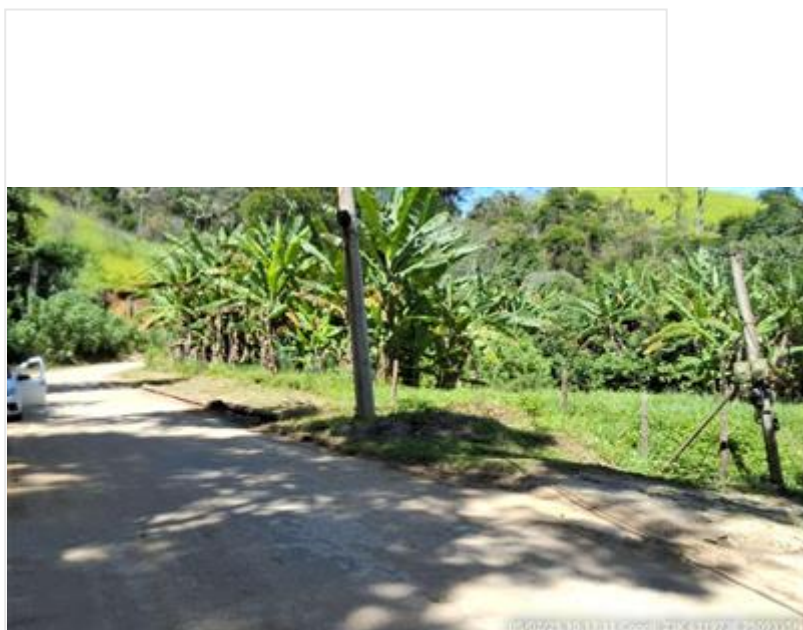

Foto_acesso-20250205-131709.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

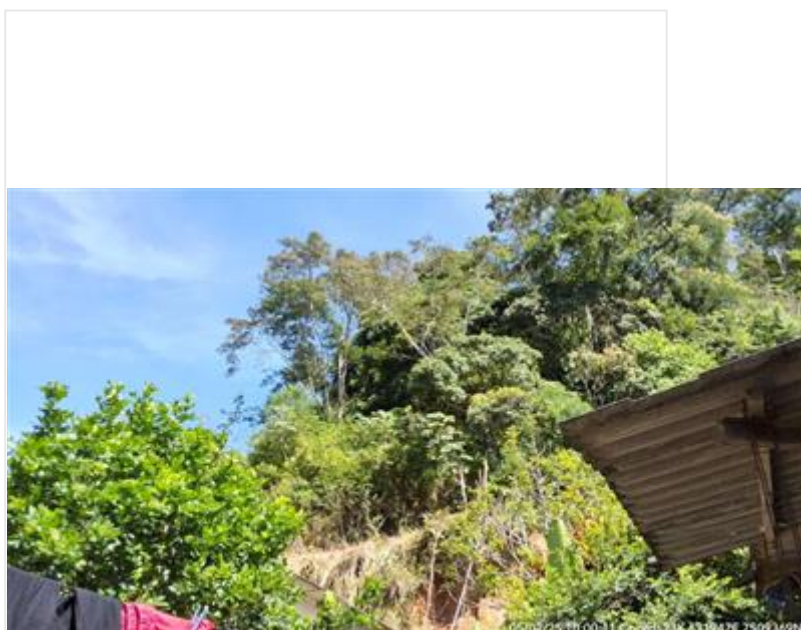

Foto_encos_nat-20250205-130011.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250205-131639.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com vegetação esparça sendo constituído de árvores de grande porte e vegetação rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-130055.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância da Drenagem:

2 - 3m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-130150.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250205-130620.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-130222.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em muros**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250205-130247.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250205-130301.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250205-130319.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250205-130705.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em fevereiro de 2024, atingindo a casa que no momento encontra-se vazia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-130645.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

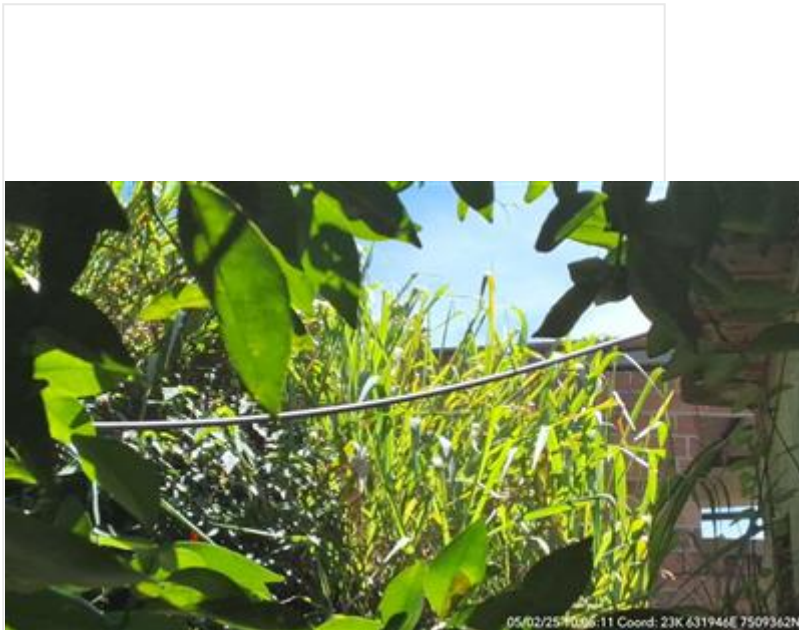

Foto_agua-20250205-130511.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia atingida por deslizamento planar em 2024. Trata-se de uma casa de alvenaria de vulnerabilidade alta, com trinca na moradia e no muro de divisam entre as casas. Foram observadas cicatrizes do deslizamento e um sumidouro para o esgoto.

GPS

Área analisada:

Área: 553,55 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250205-130524.jpg

Descrição da foto1

Sumidouro para o esgoto da cozinha da casa.

