



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 10:19:35

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

9

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, 340

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

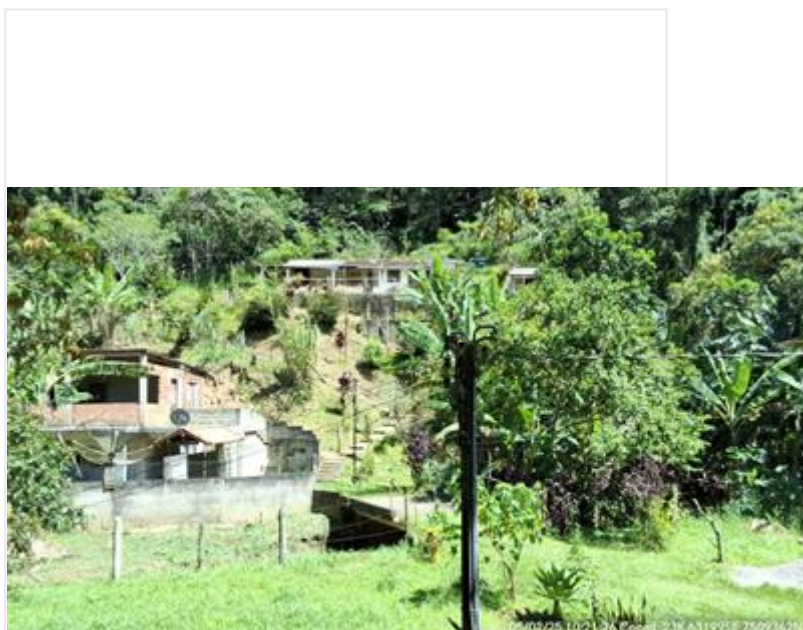

Foto_acesso-20250205-132126.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

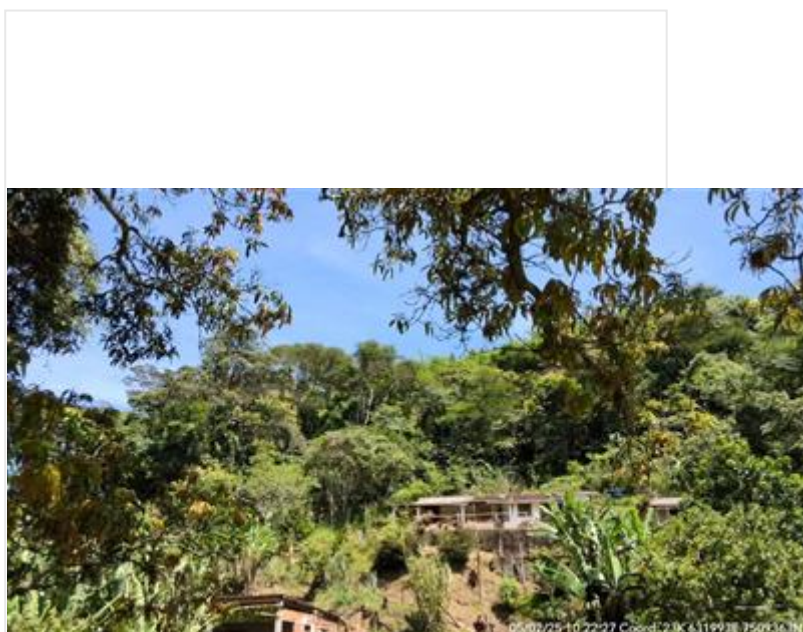

Foto_encos_nat-20250205-132227.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250205-132234.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com vegetação densa na porção superior e rasteira a esparsa no restante da encosta. Solo exposto na porção de corte de talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual compactado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-132311.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-132330.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250205-132354.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-132424.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250205-132437.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-132446.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Movimento de massa ocorrido nas chuvas de fevereiro de 2024

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-132620.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250205-132609.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de cortes múltiplos com moradias encaixadas no talude. Segundo moradores, houve movimento de massa nas chuvas de fevereiro de 2024. Não possível ter acesso ao terreno dos imóveis, porém, foi observada uma cicatriz compatível com deslizamentos anteriores e processos erosivos na face exposta.

GPS

Área analisada:

Área: 2.492,95 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok