



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 09:19:31

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

1

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Felício dos Santos, 67

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-122028.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:

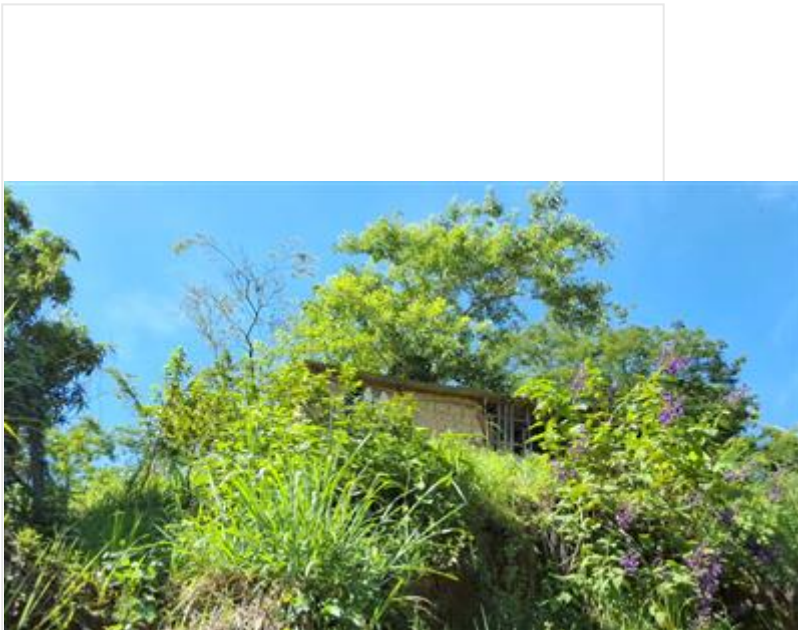

Foto_cort_un-20250122-122102.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte de estrada, com edificação muito vulneravel em seu topo. Vegetação esparsa e rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada na base do talude, com camada de solo do meio ao topo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-122118.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250122-122144.jpg

Tipologia Construtiva:

Plástico / Madeirite / Lata

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-122209.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-122232.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250122-122309.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-122251.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Queda de material em períodos chuvosos ao longo do tempo

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-123437.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-122356.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de corte de estrada, com rocha alterada em sua base e solo residual do meio ao topo. Edificação muito vulnerável, muito próxima à crista do talude. É observada a cicatriz de movimentos de massa pretéritos no talude, que apresenta também feições erosivas e ângulo negativo em seu topo.

GPS

Área analisada:

Área: 423,51 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok