



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 10:28:10

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

10

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250123-132853.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-132921.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250123-132927.jpg

Descrição do terreno:

Descrição do terreno: Encosta íngreme e alta com dois cortes para instalação de moradia

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Matriz de solo residual com alguns blocos, de rocha alterada a sã.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-133248.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-133001.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250123-133018.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-133234.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Zonas de blocos**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Degraus de abatimento**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250123-133550.jpg

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250123-133411.jpg

Foto Zonas de blocos



Foto_Zonas_de_blocos-20250123-133329.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-133336.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250123-133343.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-133348.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento com rolamento de bloco após as chuvas de fevereiro de 2024. O material mobilizado ficou retido aos fundos da casa e o bloco rochoso destruiu parte da parede

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-133439.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250123-133756.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento com rolamento de bloco após as chuvas de fevereiro de 2024. O material mobilizado ficou retido aos fundos da casa e o bloco rochoso destruiu parte da parede. As casas estão desocupadas, e de acordo com vizinha (mãe da moradora da casa atingida) todo terreno está com trincas na parte superior, que não foi possível observar devido a vegetação.

GPS

Área analisada:

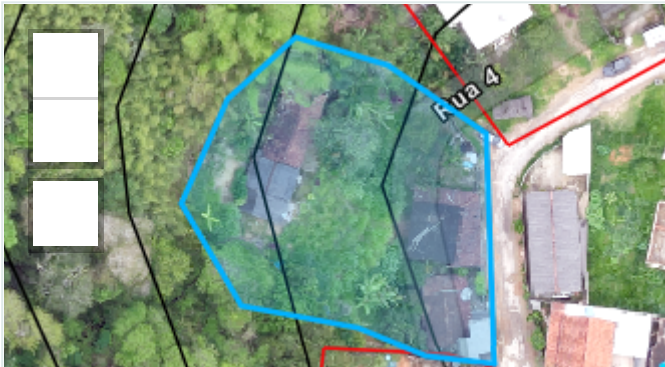Área: 1.353,85 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok