



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 10:48:36

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

11

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro, 126

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250123-134958.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

100 - 150m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-135039.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250123-135109.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme com cortes múltiplos em sua base.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo arenoso com rocha alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-135131.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Não Aplicável**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-135240.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250123-135154.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-135323.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250123-135520.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250123-135...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-135458.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250123-135417.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-135505.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Diversos pulsos de deslizamento que atingiram fundos de residências

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-135446.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250123-140842.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

11

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área atingida por deslizamentos em 2024 com atingimento de casas muito vulneráveis. Encosta muito íngreme e alta com alta susceptibilidade para movimento de massa.

GPS

Área analisada:

Área: 4.774,16 Metros quadrados

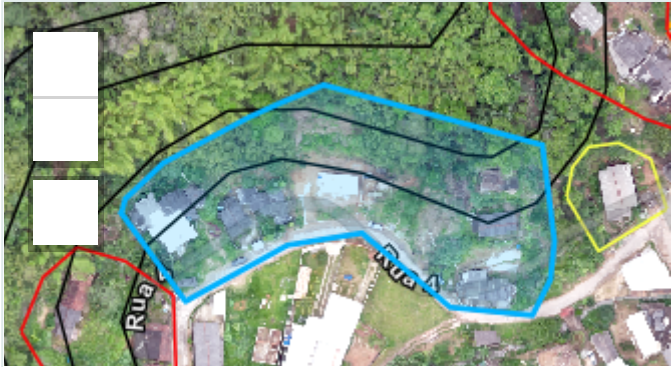

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok