



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 14:13:32

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

12

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arariboia

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

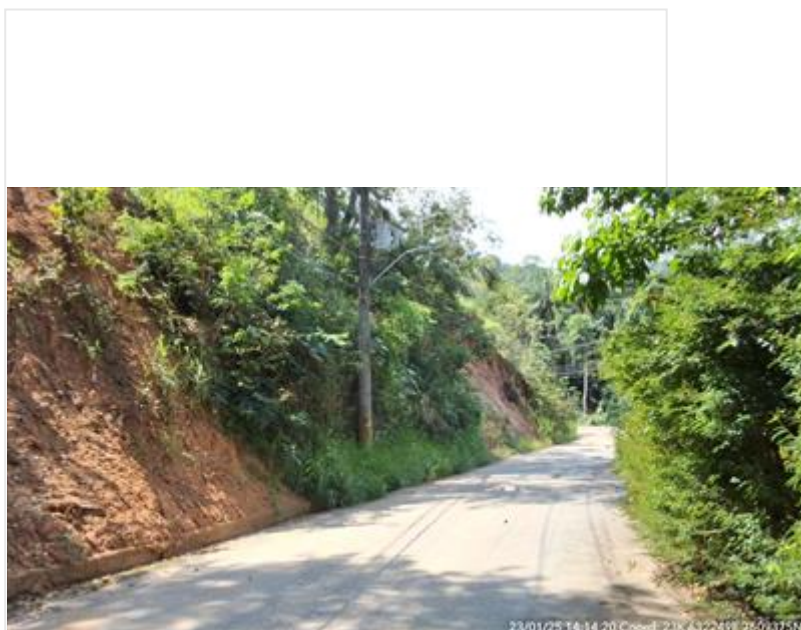

Foto_acesso-20250123-171419.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-171455.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250123-171513.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com corte de estrada em meia encosta, com casa encaixada em corte a jusante da via

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bastante espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-171619.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-171540.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-171552.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Ravinas**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250123-171930.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250123-171651.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-171710.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250123-172403.jpg

Foto Ravinas



Foto_Ravinas-20250123-171720.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento para via com processo de ravinamento em seu topo

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-171749.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250123-172455.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Processo de ravinamento no topo da encosta com deslizamento em sua base, apresenta poder destrutivo para obstruir via e atingir casas a jusante.

GPS

Área analisada:

Área: 4.115,47 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok