



FICHA DE CAMPO

data_inicio

24 de jan. de 2025 09:29:08

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

13

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Grotão

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

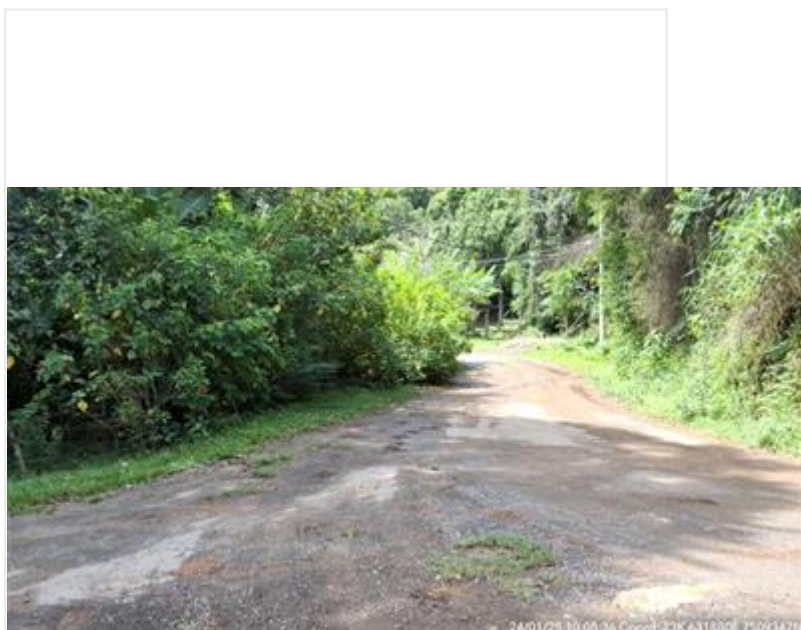

Foto_acesso-20250124-130536.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250124-130616.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250124-123902.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural alta e íngreme com corte verticalizado na base para instalação das moradias, e um corte de via em meia encosta

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Base de rocha sã a alterada com topo de solo residual espesso com presença de alguns blocos de rocha em sua matriz

Foto do material predominante:



Foto_material-20250124-123253.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250124-123616.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250124-123632.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250124-123931.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250124-123411.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250124-123344.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250124-123723.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar de fevereiro de 2024, ao fundos de residência mas que não atingiu a mesma devido a distância para o talude.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250124-123947.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250124-123424.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa com área externa atingida por deslizamento em fevereiro de 2024, morador relatou que os problemas de escoamento na região começaram devido a abertura de uma estrada a montante. Estrada de terra e sem sistema de escoamento de drenagem. O terreno apresenta histórico de mobilização de material, no entanto a casa apresenta uma boa distância para a encosta.

GPS

Área analisada:



Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250124-123543.jpg

Descrição da foto1

Bloco que estava em matriz de solo e caiu há alguns anos devido a escavação do talude

