



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 10:26:25 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

2

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Cinco, 107

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-133302.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:

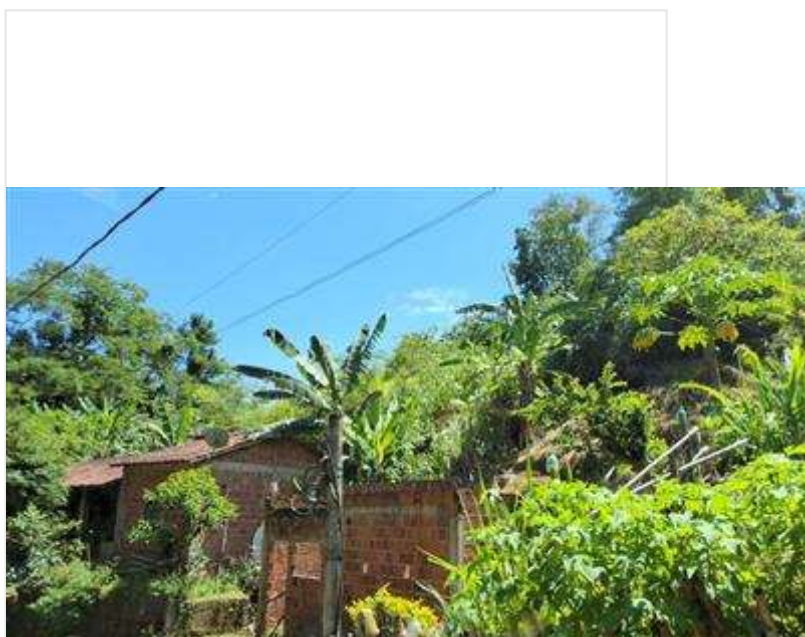

Foto_cort_un-20250122-133325.jpg

Descrição do terreno:

Terreno baixo e com inclinação suave, com casas encaixadas em talude de corte único verticalizado em sua base

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada na base, com camada de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-133854.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-133407.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250122-133416.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-133438.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250122-133717.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250122-133...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-133744.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Terreno com solo exposto em face de talude e com feição erosiva. Formato do terreno propicia um intenso fluxo de água superficial

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

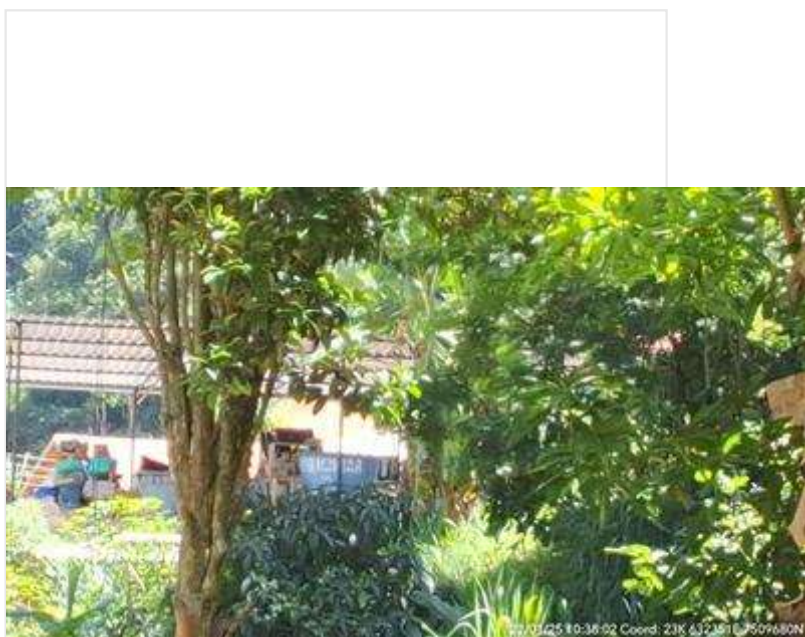

Foto_agua-20250122-133801.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas vulneráveis muito próximas a face de talude que apresenta solo exposto com processo erosivo avançado.

GPS

Área analisada:

Area: 2,994.41 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok