



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 14:19:06

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

5

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-174501.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:

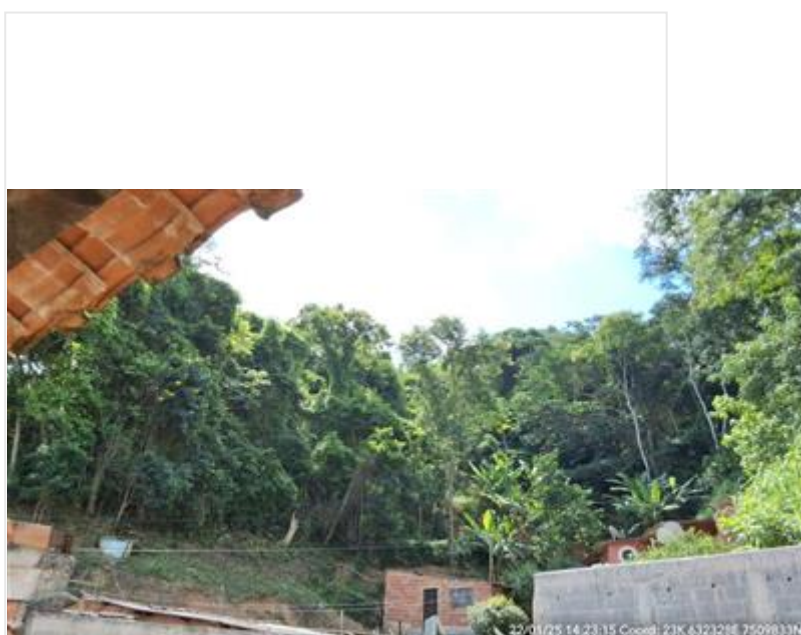

Foto_encos_nat-20250122-172315.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250122-172037.jpg

Descrição do terreno:

Casas situadas em área de drenagem, com taludes de cortes verticais e vegetação densa

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada na base da encosta com camada de solo residual do meio para o topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-173939.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-173619.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250122-172149.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-172215.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Muros inclinados**

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250122-174250.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-172236.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-172250.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar nos fundos da residência situada ao fundo da drenagem, com material atingindo a residência sem causar danos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-174125.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-172344.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Residências encaixadas em drenagem natural, com encostas íngremes na lateral. Taludes de corte comportam as casas de alta vulnerabilidade. Segundo relatos de moradores, em períodos chuvosos ocorre forte fluxo superficial de água na encosta, seguindo o caminho da drenagem. Área próxima à cicatriz de deslizamento de grande porte com obra de contenção particular.

GPS

Área analisada:

Área: 1.924,87 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

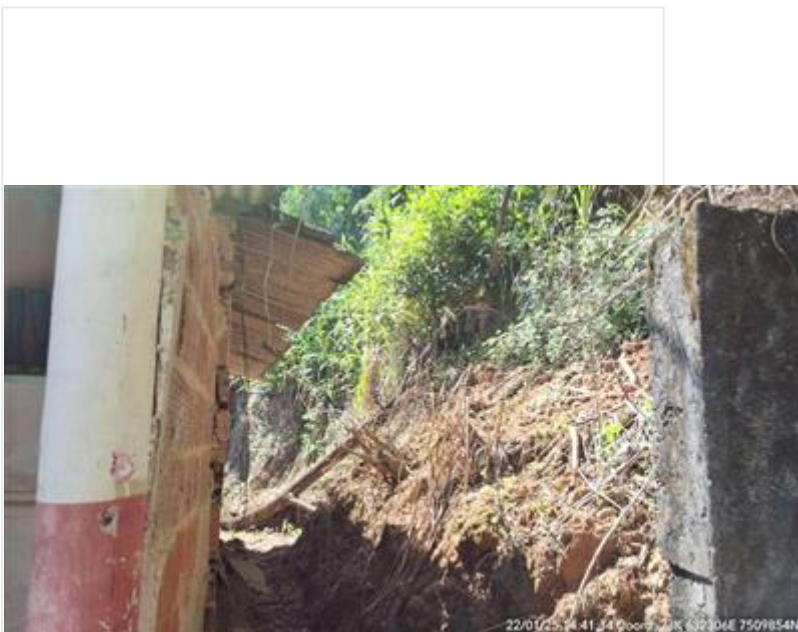


Foto1-20250122-174134.jpg