



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 3:05:48 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

6

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

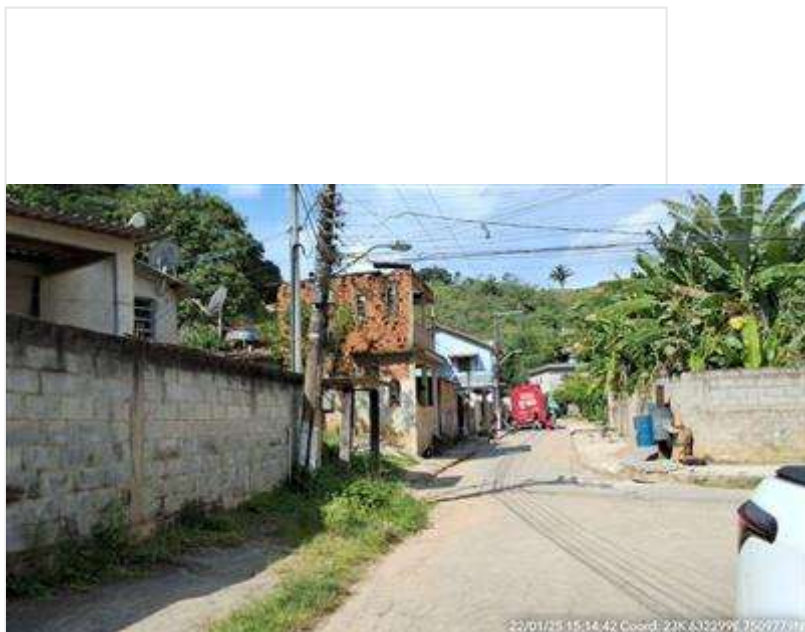

Foto_acesso-20250122-181441.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

100 - 150m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250122-181453.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-181459.jpg

Descrição do terreno:

Encosta alta e bastante inclinada para a sua base que suaviza para o topo. Talude de corte único na base. Área próxima a drenagem natural

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual arenoso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-181509.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-181532.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-181540.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-181601.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Terreno com solo exposto em face de talude e com feição erosiva. Há uma porção do talude cimentado que pode indicar algum movimento preterito.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa próxima a talude verticalizado em base de encosta natural alta e íngreme. Foi observado solo exposto com processo erosivo ativo.

GPS

Área analisada:

Area: 539.07 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok