



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 09:09:55

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

7

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro, 237

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

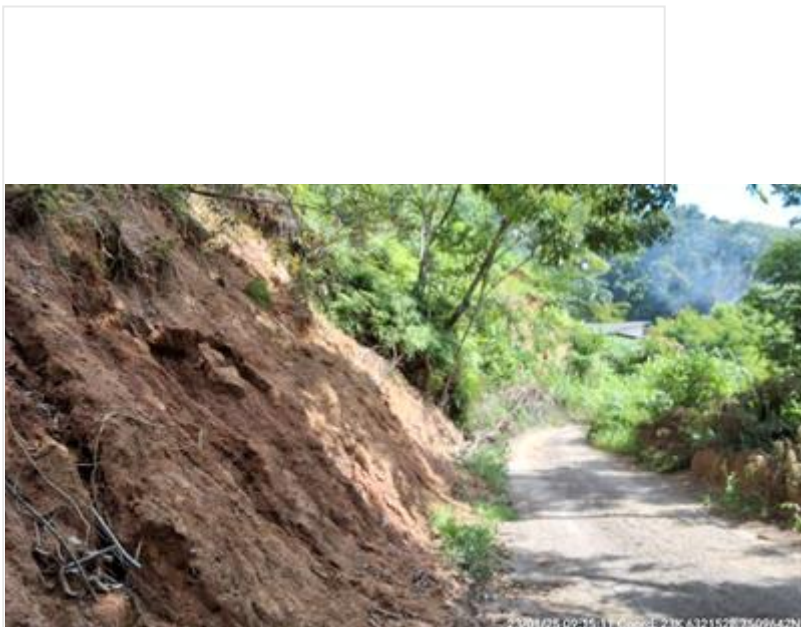

Foto_acesso-20250123-121509.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-121535.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250123-121542.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural alta e íngreme com talude de corte de via em sua base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-121549.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-122745.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-122818.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Ângulos negativos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250123-121...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-121644.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250123-121712.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-122845.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250123-121738.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em via com muito material a ser mobilizado que interdita via e atingiu casas a jusante

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-121755.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

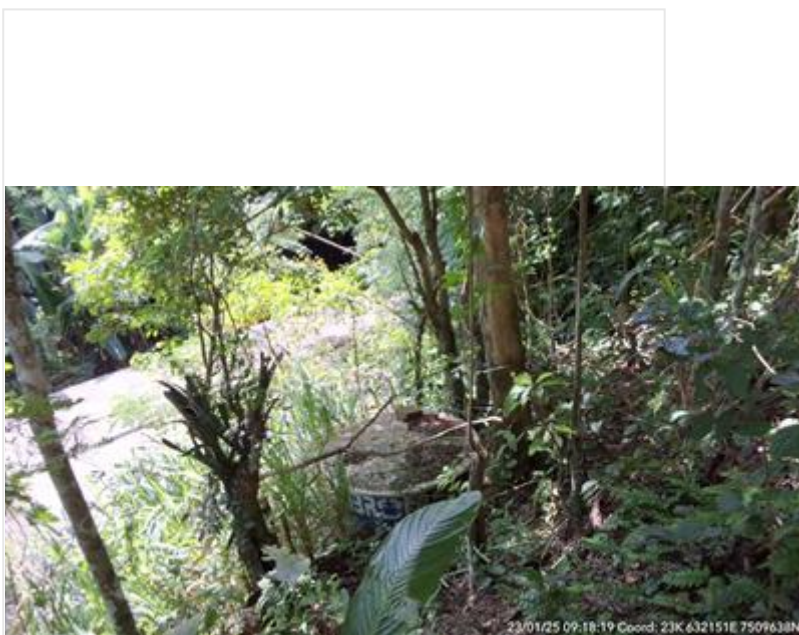

Foto_agua-20250123-121817.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento em via de fevereiro de 2024, que interditou via e atingiu fundos de uma casa a jusante causando colapso parcial da mesma. Está casa ainda sofreu com inundação do rio próximo.

GPS

Área analisada:

Área: 1.150,8 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250123-123058.jpg

Descrição da foto1

Fundos da residencia, uma das paredes destruida pelo material mobilizado

Foto2



Foto2-20250123-123109.jpg

Descrição da foto2

Distancia da moradia para o corte

Foto3



Foto3-20250123-123120.jpg

Descrição da foto3

Casa atingida com nova construção ao lado e o rio no fundo da imagem