



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 9:38:41 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

8

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250123-124044.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

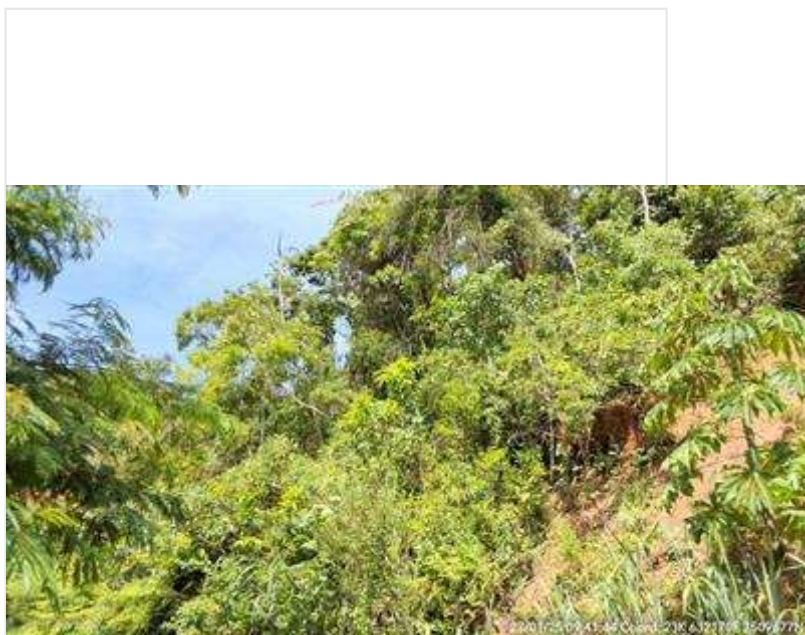

Foto_encos_nat-20250123-124143.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250123-124555.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte verticalizado, com muro para contenção nos fundos da residencia

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-124216.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-124609.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-124627.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Degraus de abatimento**
- **Erosão laminar**

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250123-124327.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-124344.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250123-124354.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-124418.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar de solo residual em direção à via e aos fundos de residência

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-124448.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250123-124647.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área atingida por deslizamento em via. Os fundos das moradias apresentam feições erosivas ativas, inclusive em porção de solo exposto sobre muro de contenção. A encosta como um todo apresenta diversos pontos de deslizamento.

GPS

Área analisada:

Area: 1,622.96 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok