



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 9:17:27 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

SC

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

2

Código do setor:

MD_Gaudência_229_SC_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

João Vieira, número 379

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

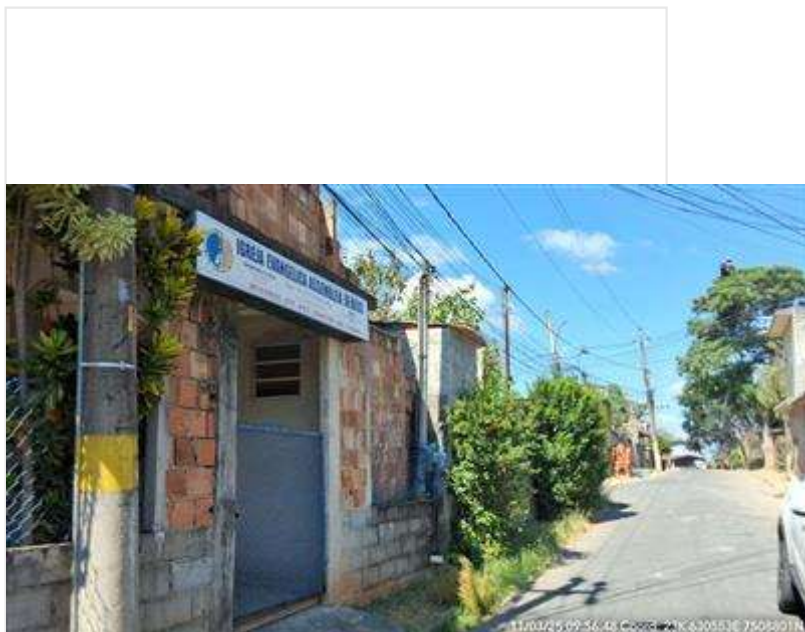

Foto_acesso-20250311-125647.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250311-125816.jpg

Descrição do terreno:

Trecho superior de encosta natural, com inclinações menos elevadas (50° a 60°), com edificações construídas na crista; trecho inferior, não incluso neste polígono, com inclinações mais elevadas.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com sobreposição de camada de aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250311-125826.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250311-125937.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas em muros



Foto Trincas no terreno



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observação de feições erosivas próximas as edificações com exposição de solo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250311-130018.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado pela presença de edificações de alta vulnerabilidade estrutural construídas junto a crista de encosta, em trechos de inclinações inferiores, a distâncias variando de 1 a 2 metros. Foram observadas feições erosivas e trincas em pavimento de área externa, muro e edificação, evidenciando uma movimentação inicial no terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 1,171.95 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok