



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:18:24 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

SC

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

3

Código do setor:

MD_Gaudência_229_SC_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Herotildes Victorino de Carvalho, número 71

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250311-133625.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250311-132325.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos com assentamento de edificações em suas bases e topos, a distâncias nulas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bem desenvolvido.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250311-131904.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250311-132139.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250312-083410.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

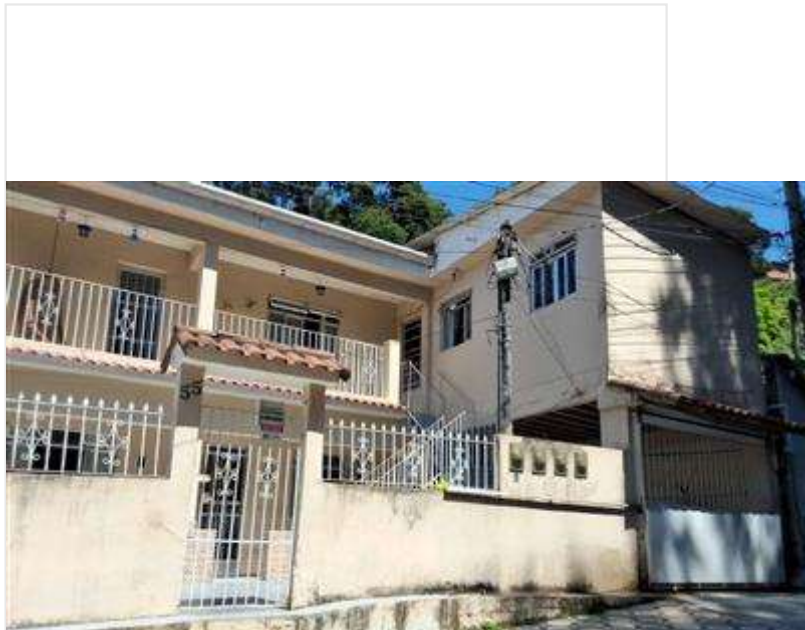

Foto_vulnerabilidade-20250311-133618.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250311-132047.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250311-132...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250311-132031.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250311-132104.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observação de feições erosivas no meio e topo dos taludes de cortes, além de uma espécie arbórea inclinada.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250311-131945.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural assentadas junto a base e topo de taludes de corte, a distância nula, onde foram observadas as seguintes feições: erosão, vegetação inclinada e trincas em edificações.

GPS

Área analisada:

Area: 4,447.6 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250311-132012.jpg

Descrição da foto1

Trecho do setor próximo ao número 55 e 37, onde observa-se execução de intervenção geotécnica, a construção de nova edificação a montante e trecho de solo exposto (lateral direita da imagem).

Foto2



Foto2-20250311-132216.jpg

Descrição da foto2

Vegetação inclinada para jusante próximo às edificações identificadas como número 87 (casas 2 e 3); trecho onde há concentração de espécies arbóreas.

Foto3



Foto3-20250311-132957.jpg

Descrição da foto3

Terreno identificado como número 3 onde foi observado corte e exposição de solo (aparentemente utilizado como garagem).

Foto4



Foto4-20250311-133345.jpg

Descrição da foto4

Observação do talude de corte aos fundos da edificação de número 87 (casa 1). Corresponde a trecho lateral deste polígono, próximo ao setor de alto risco MD_Gaudência_229_IR_TS__11.