



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 26, 2024, 10:59:49 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

11

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arthur Costa,422

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Encosta natural apresenta vegetação de grande porte. Inclinação natural vertendo para um pequeno vale.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Apresenta solo bem desenvolvido com textura entre argila e areia, se apresentava muito úmido devido a chuva constante e com comportamento pouco plástico.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas no terreno**
- **Cicatrizes**
- **Descalçamento**

Foto Trincas no terreno



Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Descalçamento



Foto Cicatrizes



Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não foi possível averiguar a existencia de processos ativos no local, mas há evidencias compatíveis com área instável.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor definiu-se o risco muito alto devido o acúmulo de feições encontradas. Destaca-se aqui na Rua Arthur Costa, trincas no terreno, postes inclinados. Descendo a escada no número 380, podemos observar conjunto de residencias construídas em fundo de vale, onde todo seu entorno é marcado por feições erosivas e solo exposto; este conjunto em específico ainda sofre com a rota de fuga em situação precária.

GPS

Área analisada:

Area: 8,826.99 Sq meters

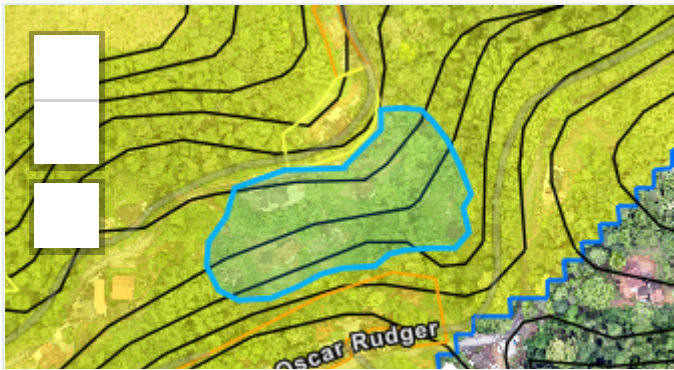

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,943

N_m

630,650

status_revisao

Ok