



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Dec 17, 2024, 9:29:04 AM**

Palavra Chave:

**14372906714**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Inicias Tecnico 1:

**BC**

Inicias Tecnico 2:

**SC**

Microbacia:

**MD\_Gaudência\_241**

Setor:

**2**

Código do setor:

**MD\_Gaudência\_241\_BC\_SC\_\_2**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**José de Souza Pinheiro, 360**

Localidade:

**Gaudencia**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Não Pavimentado**

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**90**

Foto do talude de cortes múltiplos:

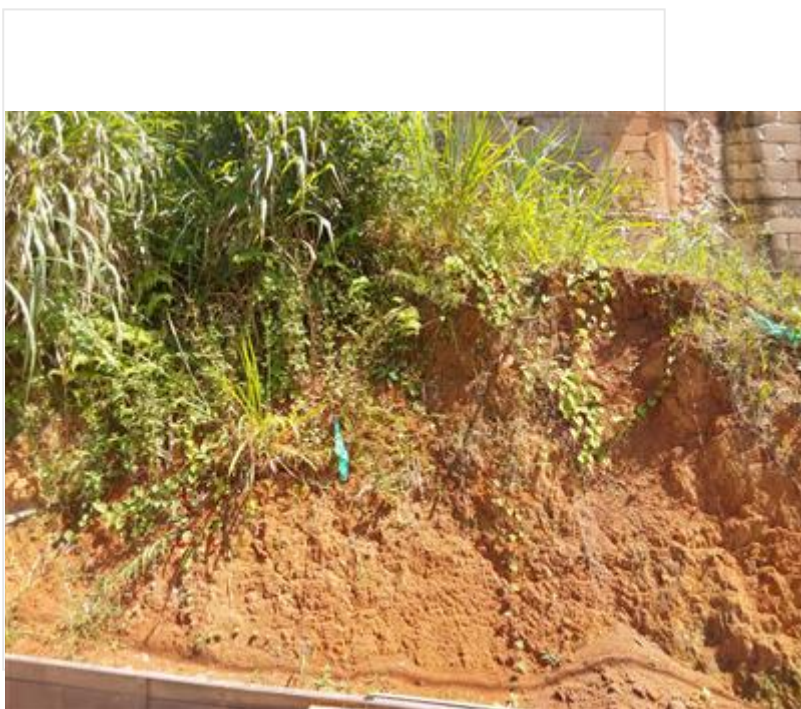

Descrição do terreno:

**Taludes com cortes intensos e casas construídas no topo.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Constituição homogênea de baixa capacidade de compactação.**

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**Nulo**

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**



Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em moradias



Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento





Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**



Observação sobre o processo:

**O processo relatado apresenta recorrentes pulsos de deslizamentos. Em Fev. 2024 uma casa foi atingida pelo movimento e teve uma parede parcialmente destruída.**

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

**Muito Alto**

Número de moradias em risco:

**3**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor, foi observado um processo de deslizamento planar ativo que conta com o atingimento de uma edificação destruída parcialmente. De forma geral, as edificações apresentam muitas feições de movimentação. Em uma das edificações ainda há moradores, presença de material mobilizado nos fundos do imóvel. Alerta-se para que em novos eventos de chuvas intensas, as rotas de fuga serão comprometidas.

GPS

Área analisada:

Area: 921.94 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

7,508,780

N\_m

630,221

status\_revisao

Ok