



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 10:30:20 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

4

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Vicente Rocha, 100

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

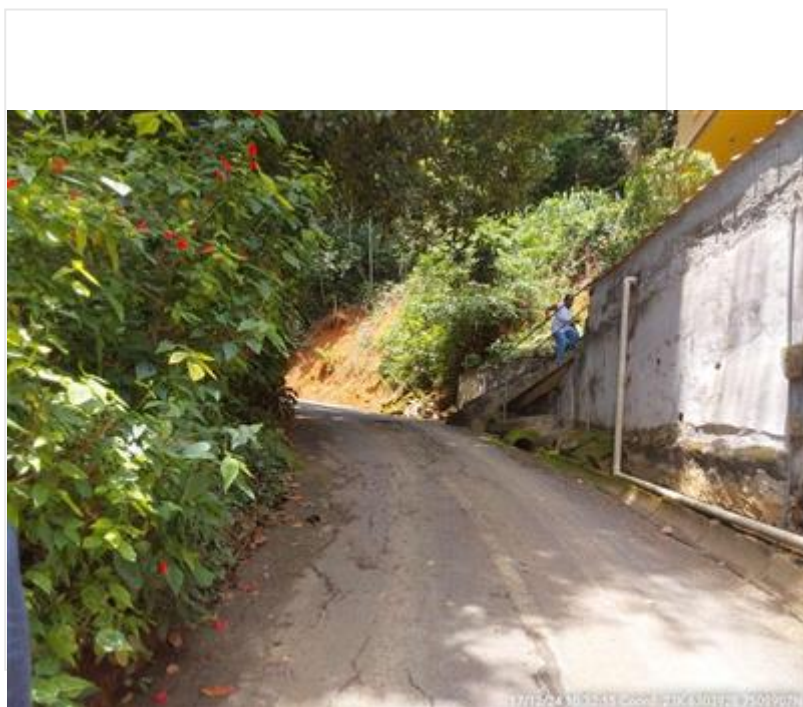

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:

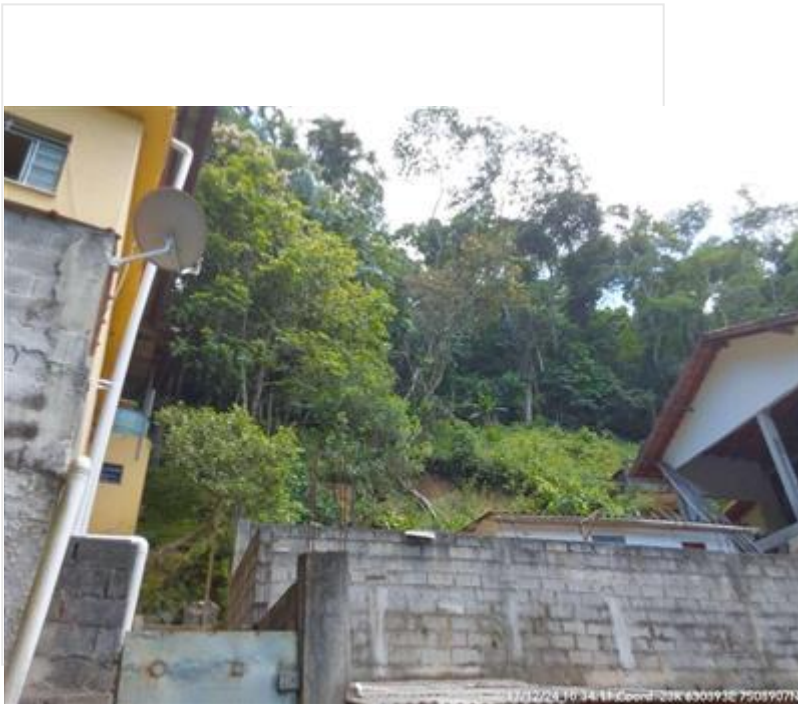

Descrição do terreno:

Presença de vegetação densa, árvores de alto porte e casas a jusante com proximidade do sopé da encosta.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual pouco espesso e com horizontes mal desenvolvidos.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto Cicatrizes



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi possível conversar com o morador local, não havendo relato de movimento de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

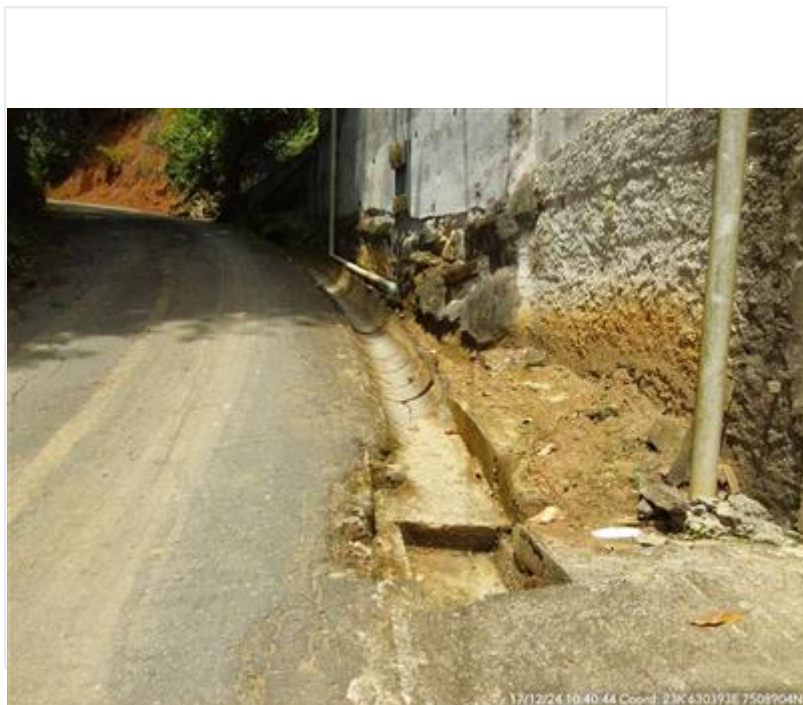

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não foi observado movimento de massa atrás das residências, somente feições de instabilidade incipientes, cabendo o monitoramento dessas feições ou do surgimento de novas em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 2,565.94 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,914

N_m

630,416

status_revisao

Ok