



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 10:59:36 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

5

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carlos Nilsen, 73

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

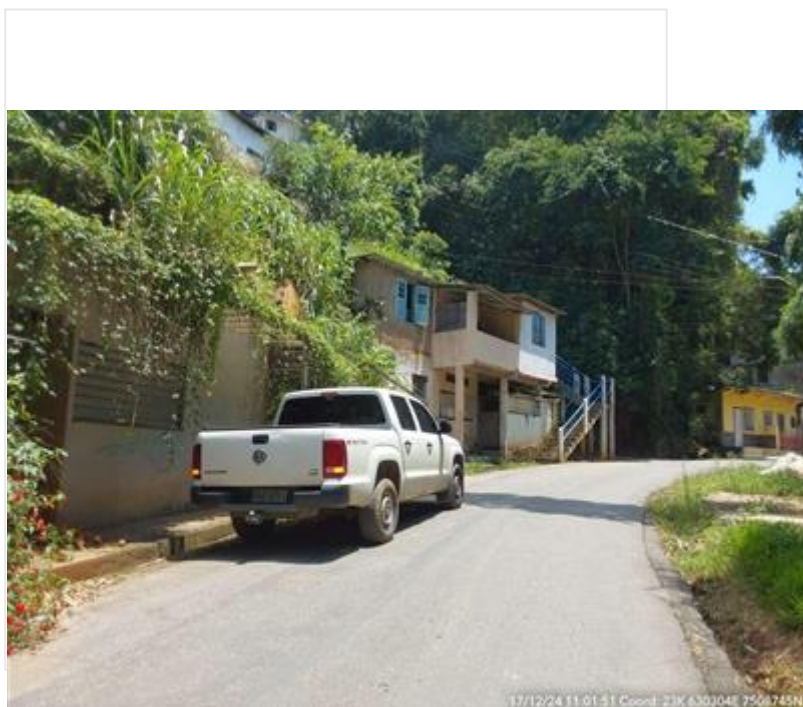

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Terreno com casas a montante e a jusante do talude de corte múltiplos, com vegetação de baixo a alto porte.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro argilo-arenoso, sem a presença de materiais minerais de origem da rocha-mãe, mal desenvolvido, intercalado com rocha alterada no sopé.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

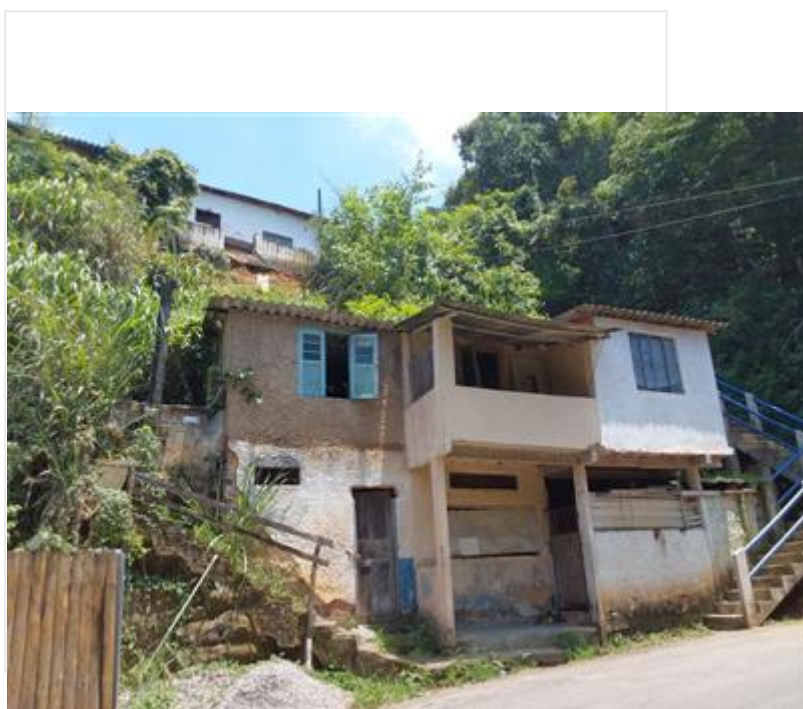

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Sulcos**

Foto Trincas em moradias



Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento



Foto Cicatrizes



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Relato da moradora de ocorrência de movimento de massa em meados de julho de 2023, atingindo parcialmente as edificações a jusante.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Ocorrência de movimento de massa atingindo parcialmente as edificações, estando as mesmas abandonadas e interditadas pela defesa civil, com vulnerabilidade alta, sem nenhuma obra paleativa no local, e com marcantes feições de instabilidades. Logo, é muito alto o risco de reativação do processo com poder destrutivo no local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

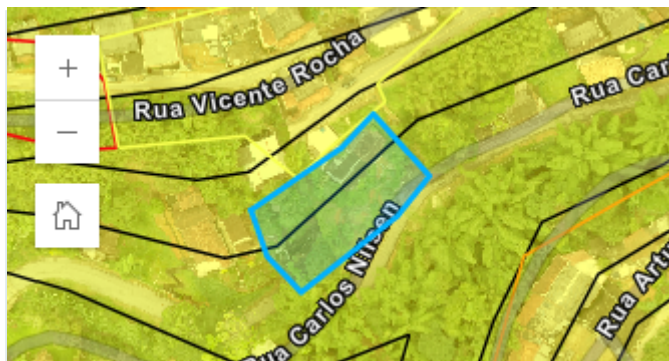

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,750

N_m

630,302

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Casa a montante do talude.