



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 11:53:43 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

6

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Sebastião Martins

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

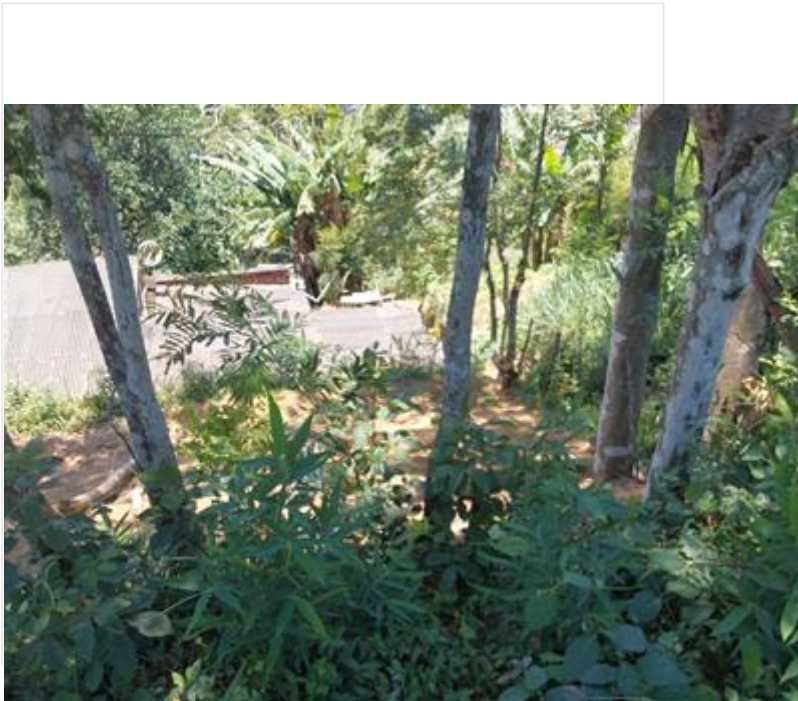

Descrição do terreno:

Taludes de cortes escavados em altura, apresentam inclinação acentuada.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Até onde pode-se observar o terreno apresenta textura argilo-arenoso bem desagregado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Casas encontram-se muito próximas de taludes de cortes expostos, uma casa apresenta trinca na parede.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor foi observado um conjunto de 3 edificações construídas na base de cortes íngremes, em uma das casas, pode-se ver uma trinca na estrutura, as demais apresentam erosões. Ressalta-se que o material de baixa compactação aumenta o risco para essas edificações. Através da imagem de drone foram vistas várias porções de solo exposto. Alerta-se aqui para o comprometimento da rota de fuga dos moradores.

GPS

Área analisada:

Area: 2,328 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,827

N_m

630,276

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Único acesso encontrado para o conjunto de casas.

