



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 12:18:07 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

7

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Abelardo Rocha, 217

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Cortes intensos ao longo da via.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha São**

Observação sobre o material predominante:

Material de baixa compactação, com textura entre argila e contato abrupto solo-rocha sem transições.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Descalçamento**

Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento



Foto Cicatrizes



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Em Fevereiro de 24 ocorreu um deslizamento planar com 2 pulsos diferentes nos cortes, os danos foram em relação a entrada das casas e colapsos de estruturas de concreto.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

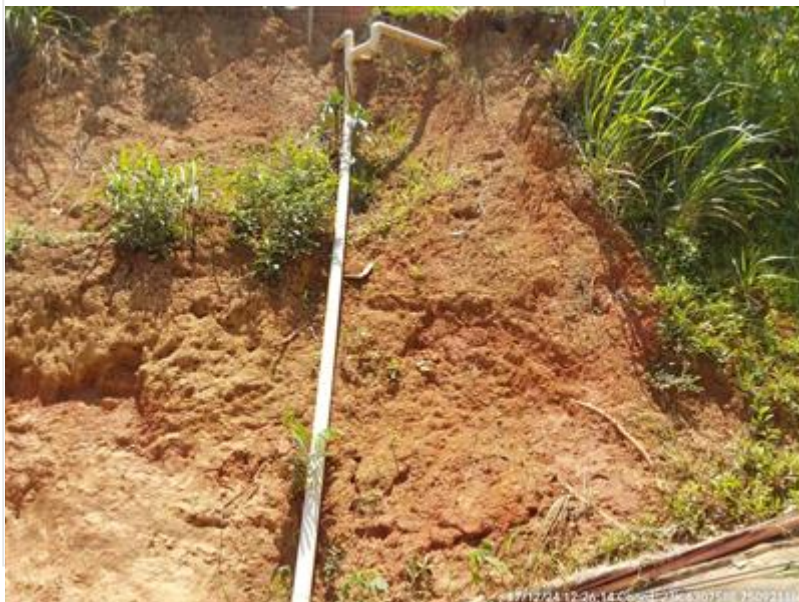

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor houve um deslizamento planar com dois pulsos, o maior deles colapsou estruturas que não eram moradias e o material mobilizado percorreu em direção a jusante destruindo a via. O segundo pulso na lateral do N 217 atingiu o acesso da casa. O morador construiu um pequeno muro e refez o acesso, a prefeitura também reconstruiu o asfalto. Alerta-se para períodos chuvas que novos pulsos de deslizamento podem ser reativados e comprometimento de rotas de fuga.

GPS

Área analisada:

Area: 1,494.32 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,175

N_m

630,749

status_revisao

Ok