



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 26, 2024, 10:15:26 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

9

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arthur Costa, 467

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Área com taludes de corte atrás e ao lado da residencia, com predominancia de vegetação de pequeno a médio porte na crista, com zona de bambuzal.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com horizonte mal desenvolvido e pouco espesso.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno



Foto Estrutura colapsada



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Segundo a moradora, o movimento de massa ocorreu há cerca de 3 anos, com atingimento do fundo do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

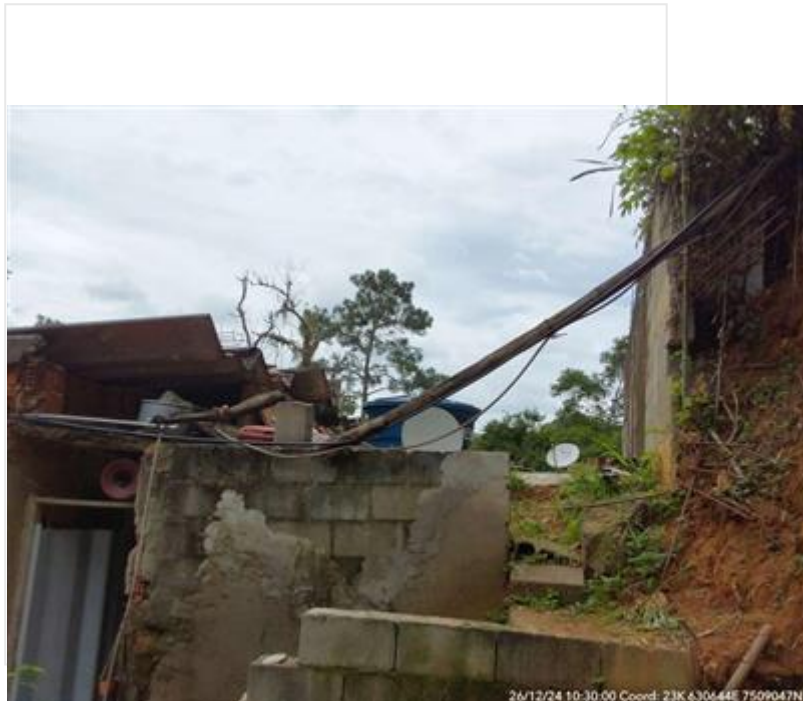

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com movimento de massa pretérito com atingimento do imóvel e queda de muro. Foi relatado na vistoria a existencia de uma moradia a jusante do talude, hoje contendo ruínas. Ademais, nota-se a presença de trincas na via com mobilização do talude a jusante da via, destacando a preocupação na rota de fuga dos moradores. Logo, com as significativas feições de instabilidade no local, há alta possibilidade de reativação do processo em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 599.22 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,039

N_m

630,648

status_revisao

Ok