



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**12 de fev. de 2025 13:10:55**

Palavra Chave:

**14448053717**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Isabella Robert Rodrigues**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;**

Inicias Tecnico 1:

**IR**

Inicias Tecnico 2:

**TS**

Microbacia:

**MD\_Gaudência\_279**

Setor:

**1**

Código do setor:

**MD\_Gaudência\_279\_IR\_TS\_\_1**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Estela Rudge, 787**

Localidade:

**Gaudencia**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:

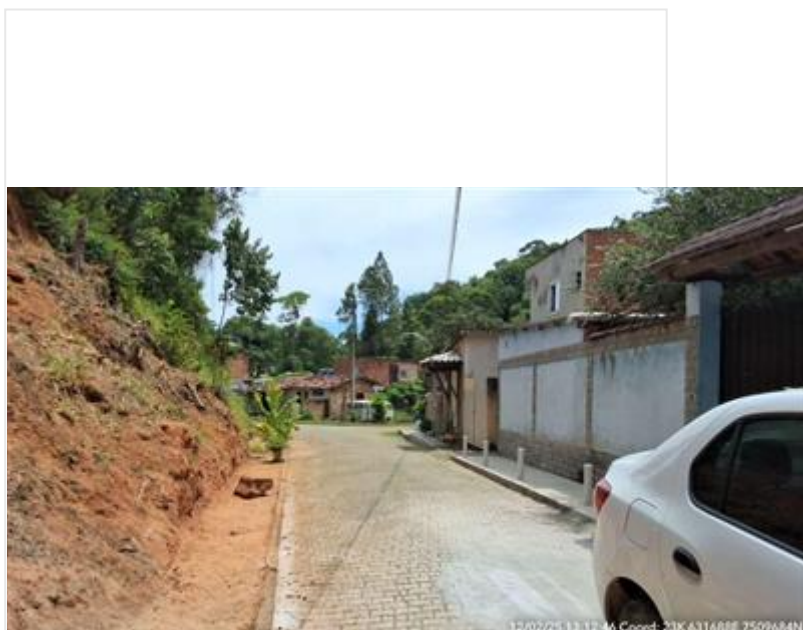

Foto\_acesso-20250212-161245.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

**20 - 50m**

Inclinação da encosta natural:

**60**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**85**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20250212-161332.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto\_cort\_mult-20250212-161346.jpg

Descrição do terreno:

**Terreno íngreme com vegetação esparsa e rasteira.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250212-161437.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Distância topo do talude - base da casa:

**1 - 2m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250212-161937.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto\_topo\_talude\_casa-20250212-161543.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250212-161608.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto\_Trincas\_em\_moradias-20250212-161959.jpg

Foto Afundamento



Foto\_Afundamento-20250212-161852.jpg

## Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrices-20250212-161909.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250212-162009.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamento planar ocorrido a montante das moradias e de uma igreja, causando atingimento e dano à estrutura.**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250212-161922.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250212-161646.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**6**

## Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

## Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**A área vistoriada em campo apresenta sucessivos deslizamentos em suas encostas, que atingiram e destruíram paredes e muros, posteriormente reconstruídos pelos moradores. Foram observados deslizamentos e feições erosivas ativas no solo residual. Além disso, ocorreu um deslizamento na rua, resultando na obstrução da via.**

GPS

## Área analisada:

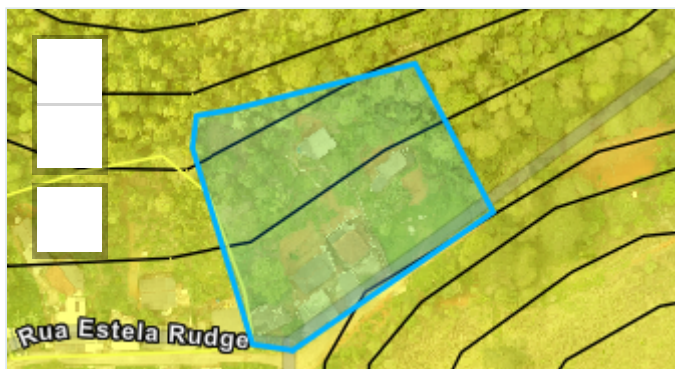**Área: 4.050,2 Metros quadrados**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

**Ok**

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-162053.jpg

Descrição da foto1

**Vista lateral da casa atingida**

Foto2



Foto2-20250212-162213.jpg

Descrição da foto2

**Vista do deslizamento que atingiu e obstruiu a via.**