



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 1:39:30 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_279

Setor:

2

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Estela Rudge

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

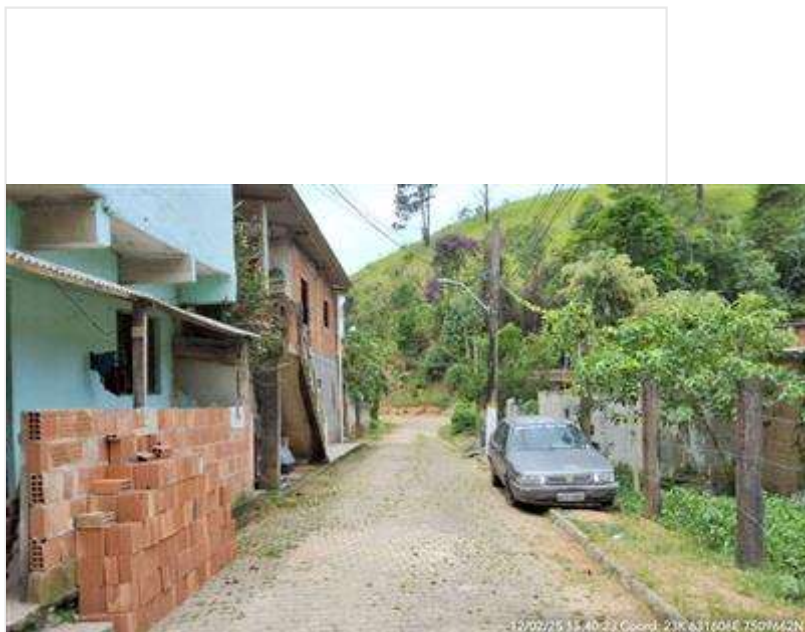

Foto_acesso-20250212-164022.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250212-164132.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-164140.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de inclinação suave, com taludes de cortes múltiplos e moradias muito próximas. Drenagem natural muito próxima.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual e aterro para construção de difícil observação devido a presença de vegetação.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-164224.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-164321.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-164348.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo geológico observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-164440.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área vistoriada está próxima a setor de risco alto com indicativos de altura e inclinação dos taludes como agravante. As casas estão muito próximas umas das outras o que torna a observação difícil, apresentam vulnerabilidade alta.

GPS

Área analisada:

Area: 3,156.31 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok