



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 14:13:39

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_279

Setor:

3

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Oscar Rudge

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-171539.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250212-171632.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250212-171637.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com encosta coberta por vegetação esparsa e rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-171808.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-171847.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-171924.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250212-172329.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250212-172346.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-172357.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido a montante das casas

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250212-173804.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

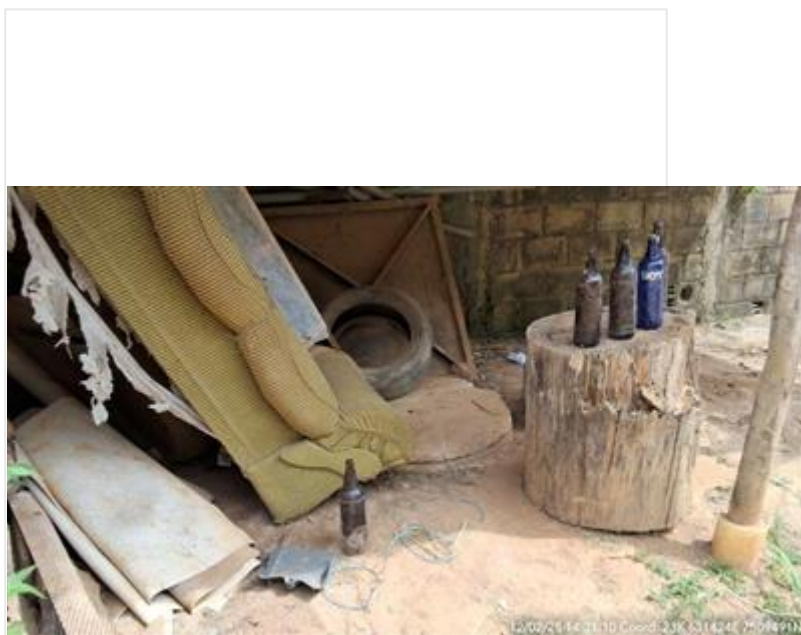

Foto_agua-20250212-172109.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área vistoriada apresenta cicatrizes de deslizamento de 2024 com histórico de recorrência e chegando a atingir e destruir os fundos das moradias.

GPS

Área analisada:

Área: 4.554 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok