



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 14:25:29

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_279

Setor:

4

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Oscar Rudge, 128

Localidade:

Oscar Rudge

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-175857.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-172734.jpg

Descrição do terreno:

Taludes bem inclinados, de cortes múltiplos, com moradias encaixadas nos cortes. A vegetação é rasteira e esparsa, apresentando solo exposto em diversos pontos.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Predominantemente solo residual, com pontos apresentando estruturas reliquias de rocha alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-172748.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-172821.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-173111.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-172831.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrices**
- **Trincas no terreno**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250212-173614.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250212-173934.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250212-172900.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-172913.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-172922.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido nas chuvas de 2024, com material mobilizado atingindo os fundos de uma das residências

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250212-173000.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-173226.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área sofreu com as chuvas de 2024 sendo atingida por deslizamento planar oriundo de talude de corte. A montante do mesmo corte, observa-se trincas indicativas de movimento. O acesso a essas moradias é uma escadaria que apresenta diversos pontos de descalçamento. A moradia mais a esquerda no setor perdeu seu acesso devido a movimentos de massa. Segundo moradores, a encosta sofre com forte fluxo de água em períodos chuvosos.

GPS

Área analisada:

Área: 1.938,2 Metros quadrados

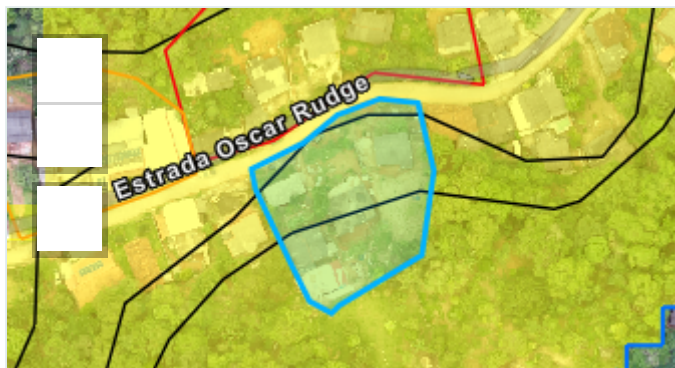

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok