



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 14:16:15

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_155

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira 1324

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

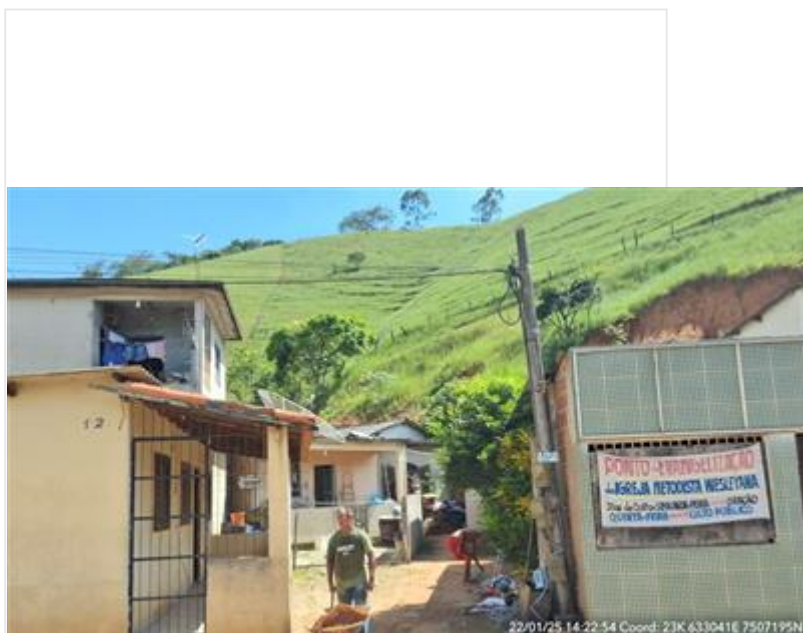

Foto_acesso-20250122-172254.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250122-172057.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-172103.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural a montante com talude de corte único na base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-172048.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-172040.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-172208.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Trincas em moradias**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250122-171830.jpg

Foto Estrutura colapsada




Foto_Estrutura_colapsada-20250122-171908.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-171849.jpg

Foto Sulcos

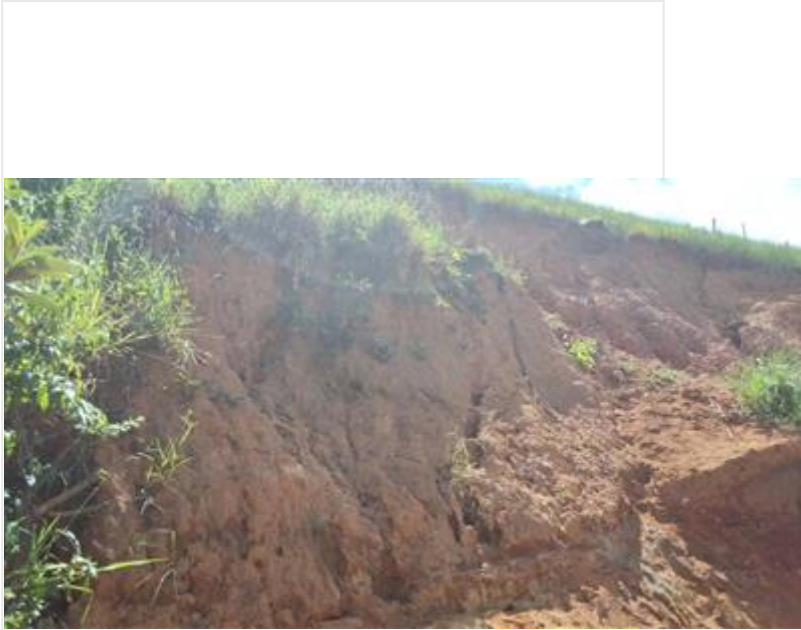

Foto_Sulcos-20250122-171856.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024, com atingimento e colapso parcial da estrutura do imóvel.

Foto do deslizamentos:

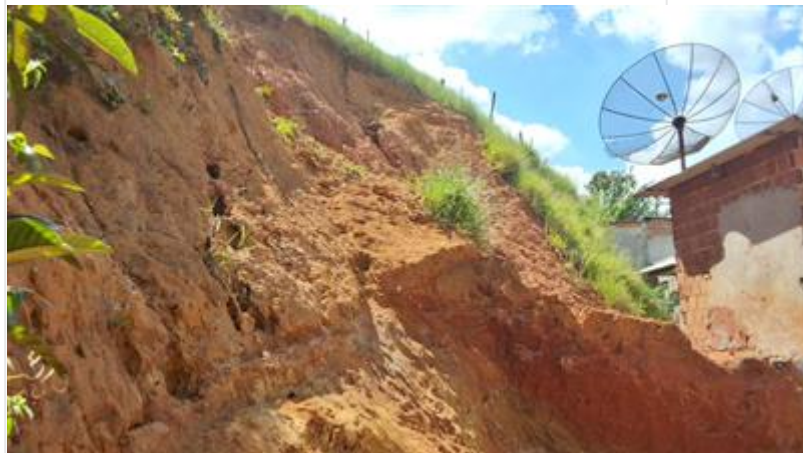

Foto_deslizamento-20250122-171918.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

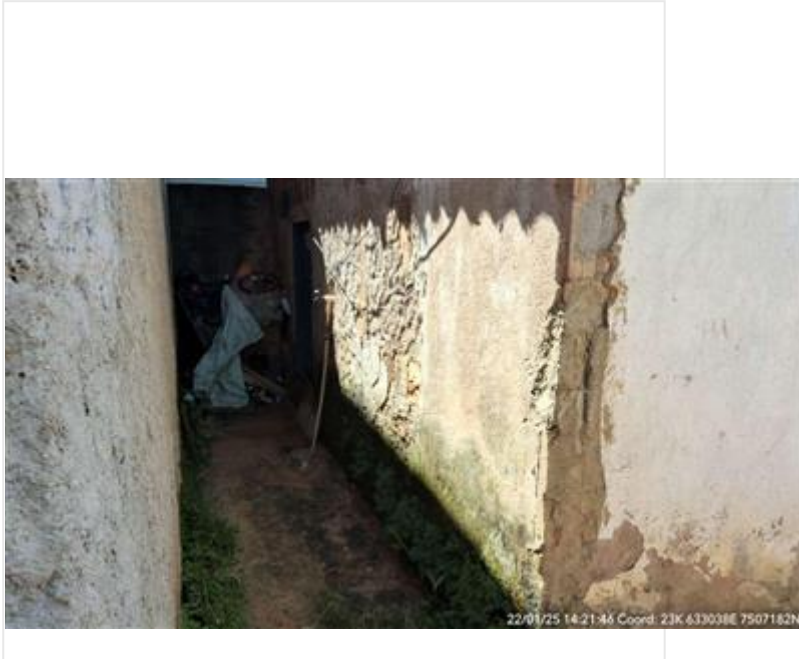

Foto_agua-20250122-172145.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor situado na base de corte único com encosta natural ao topo, na qual o processo se encontra ativo. Foi observada casa de alta vulnerabilidade que quando ocorreu o deslizamento sofreu colapso parcial, destruindo paredes e colunas do imóvel, lateralmente ocorreram atingimentos de menor magnitude com poucos danos às estruturas. Porém de acordo com relato de moradora em dias de chuva, mesmo que fraca, é possível observar lama fluindo da encosta para a moradia.

GPS

Área analisada:

Área: 903,64 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok