



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 14:36:20

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_155

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Via lateral à esquerda da Estrada Engenheiro Pedreira, altura do nº1324

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

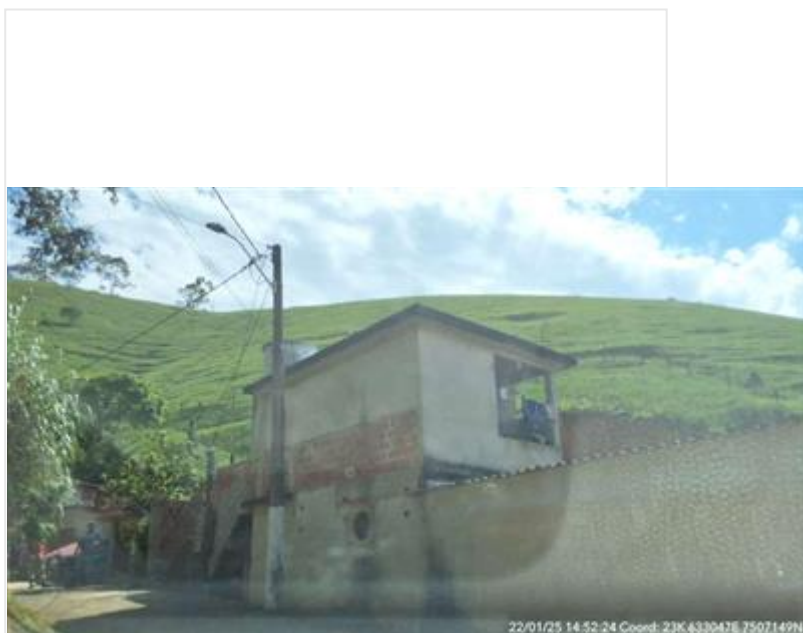

Foto_acesso-20250122-175223.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

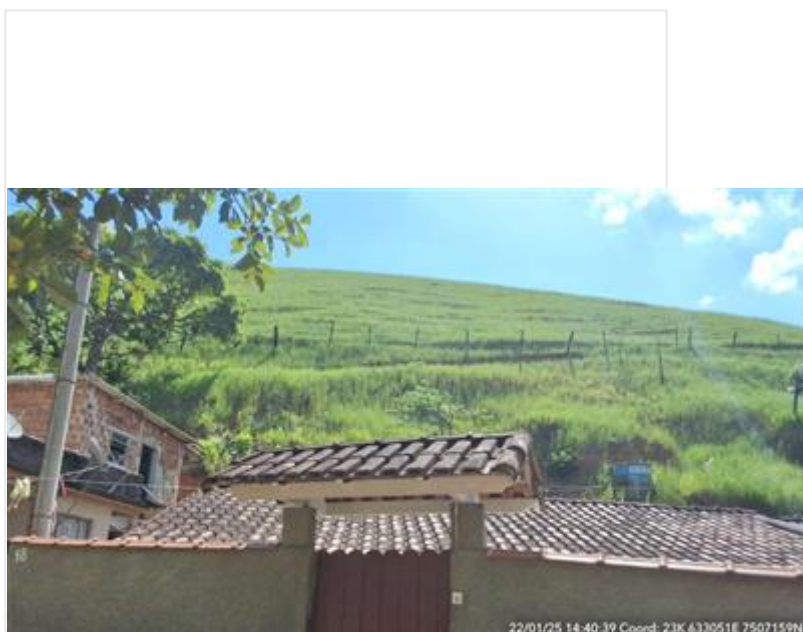

Foto_encos_nat-20250122-174039.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250122-174048.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com encosta natural a montante e dois cortes na porção próxima à base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-174104.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-174136.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-174244.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250122-174159.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-174204.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em lateral de imóvel mais distante e processos erosivos aos fundos de imóvel

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-174212.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-174226.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com histórico de deslizamentos e em áreas vizinhas, de maneira que é possível observar deslizamento na lateral de imóvel na qual o imóvel está distante a cerca de 6 metros, e processos erosivos nos fundos dos imóveis sob distância de cerca de 1 metro.

GPS

Área analisada:

Área: 1.238,04 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok