



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 09:44:13

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_155

Setor:

7

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_155_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Andrades Pinto, 16

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250123-125231.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-125154.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250123-125209.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com presença de solo residual e rocha.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual e rocha sã

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-125307.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-125144.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250123-125132.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-125126.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250123-125951.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250123-130012.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-125119.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-125103.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido no acesso às moradias.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-125054.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:

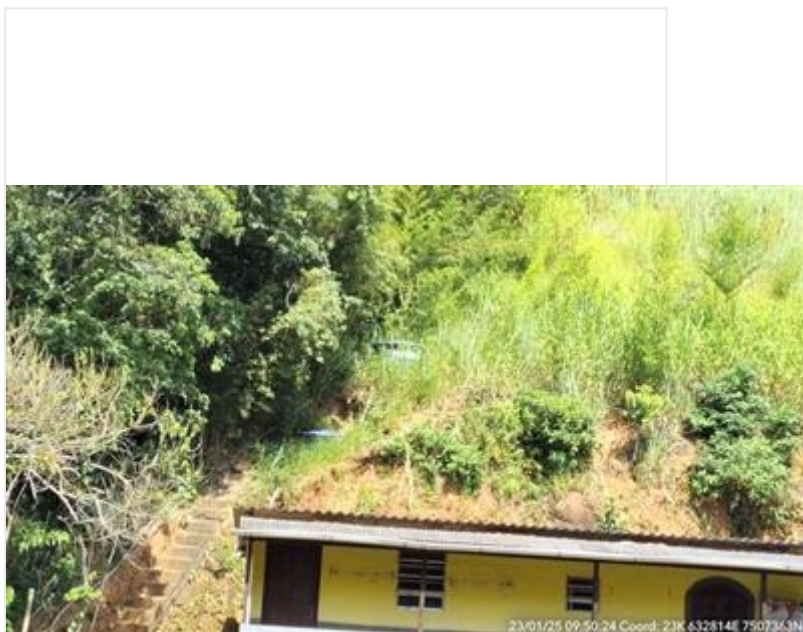

Foto_agua-20250123-125023.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No acesso da moradia ocorreu um deslizamento no qual parte do caminho foi destruído, e outro deslizamento ocorreu na base de uma das moradias, de maneira que a sapata de uma das moradias se encontra totalmente exposta. Nos fundos do imóvel é possível observar um talude verticalizado composto principalmente por rocha. Salienta-se que ambos os processos se encontram ativos.

GPS

Área analisada:

Área: 841,71 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok