



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 13, 2025, 1:14:11 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tie Sangue 22

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250113-161559.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

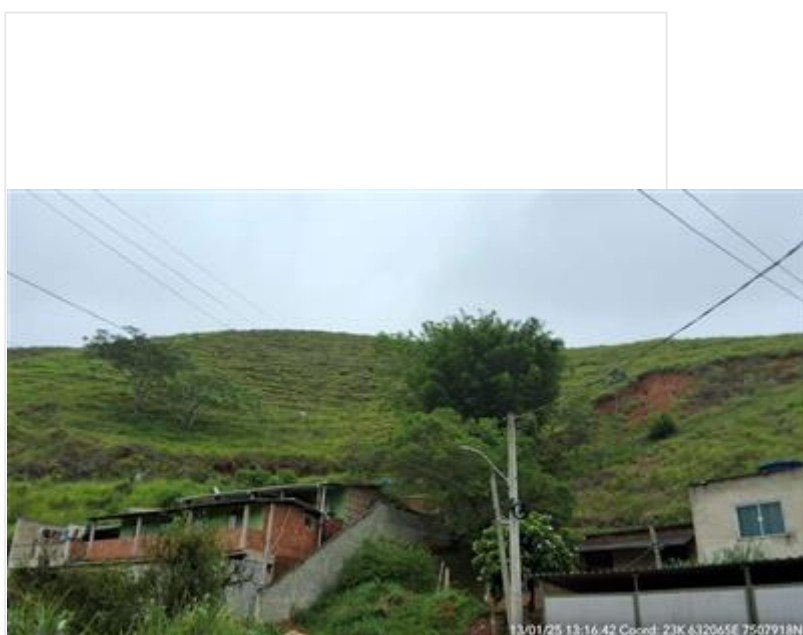

Foto_encos_nat-20250113-161642.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250113-161651.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme, com grande fluxo de água durante as chuvas forte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual, sem blocos aparentes.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250113-162228.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250113-162219.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250113-162838.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250113-162249.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250113-161743.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024, que ocorre distante dos imóveis.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250113-162905.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250113-162334.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O local encontra-se encaixado na drenagem, com grande fluxo de água durante as chuvas, segundo relato de moradora, que também relatou que a rua toda fica alagada. Há cicatrizes de deslizamento ocorrido em 2024 que chegou a atingir o terreno do imóvel, mas não atingiu a moradia ou causou danos a estrutura. No local foram feitas valas para drenagem da água no terreno. Salienta-se que ao lado dos imóveis se observa um obra de contenção na qual não possui nenhuma estrutura de drenagem.

GPS

Área analisada:

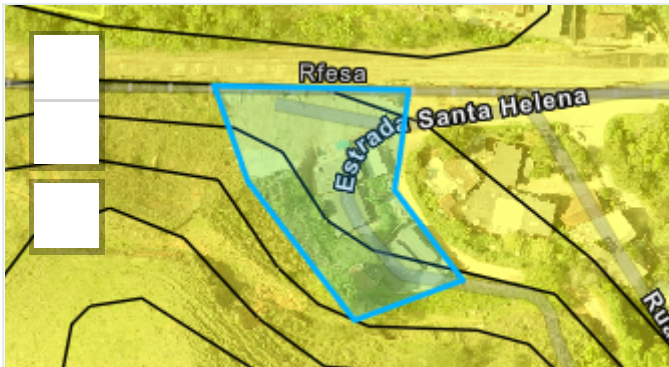Area: 2,457.38 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250113-161754.jpg

Descrição da foto1

Intervenção na cicatriz de deslizamentos próximos a linha férrea.

Foto2



Foto2-20250113-162705.jpg

Descrição da foto2

Drenos no muro voltado para a encosta.