



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 20, 2025, 11:23:03 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

3

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Cachoeira

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250120-143323.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250120-142807.jpg

Descrição do terreno:

Local com imóveis na base plana e encosta natural ao topo

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi possível observar apenas solo residual, de maneira que não foi possível acessar o imóvel

Foto do material predominante:



Foto_material-20250120-142853.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250120-142739.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250120-142732.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250120-142726.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorreu em encosta natural próximo da moradia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250120-142717.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250120-142707.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com cicatrizes próximas de imóveis, porém as moradias apresentam vulnerabilidade baixa e aparente boa estruturação. Salienta-se que não foram encontrados os moradores durante a visita, logo não foi possível observar em maiores detalhes o deslizamento.

GPS

Área analisada:

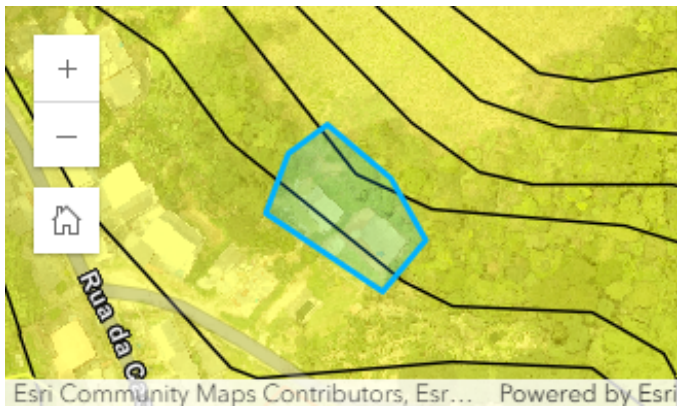

Powered by Esri

status_revisao

Ok