



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 20, 2025, 1:17:47 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Cachoeira, em frente ao número 3

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250120-162000.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

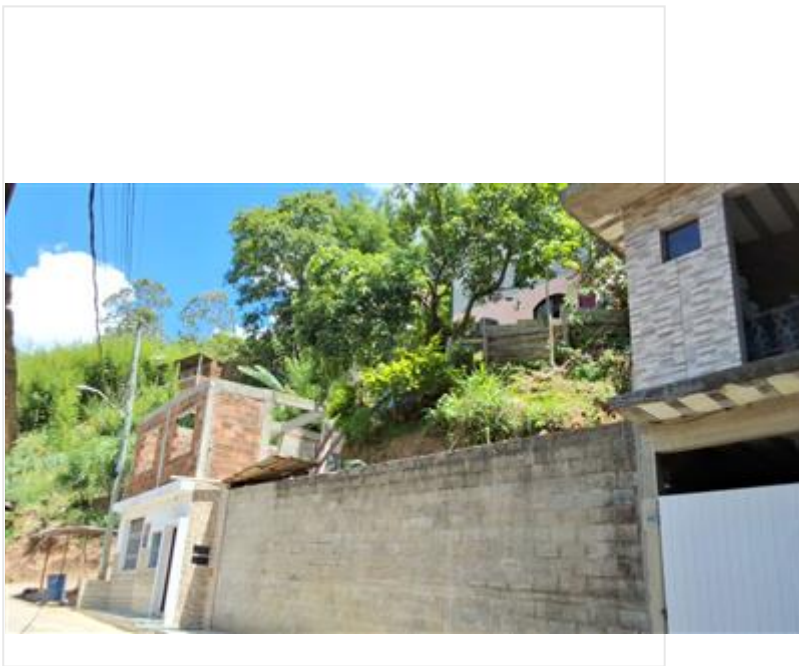

Foto_cort_mult-20250120-162029.jpg

Descrição do terreno:

Não foi possível acessar o local porém observa-se cortes múltiplos

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Devido a não ter sido possível acessar o local, foi observado apenas solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250120-162607.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250120-162557.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250120-162239.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250120-162547.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250120-162520.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250120-162513.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250120-162538.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250120-162714.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar próximo as moradias

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250120-162742.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250120-162640.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local não há boas condições de drenagem. Com ocorrência de deslizamentos planares próximos as moradias. Salienta-se que se observou presença de sulcos na base do talude, ângulos negativos e processo erosivos em evolução. O processo se encontra ativo.

GPS

Área analisada:

Area: 1,603.49 Sq meters

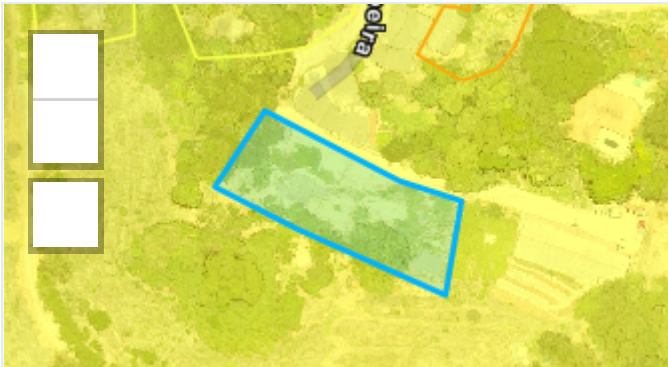

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250120-163716.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento planar nos fundos de casa a montante

Foto2



Foto2-20250120-163725.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento planar visto do outro lado da rua.