



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 20, 2025, 1:41:20 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

5

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__5

Informações de localização:

Endereço:

Três Porteiras, 593

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250120-165156.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

65

Foto do talude de cortes múltiplos:

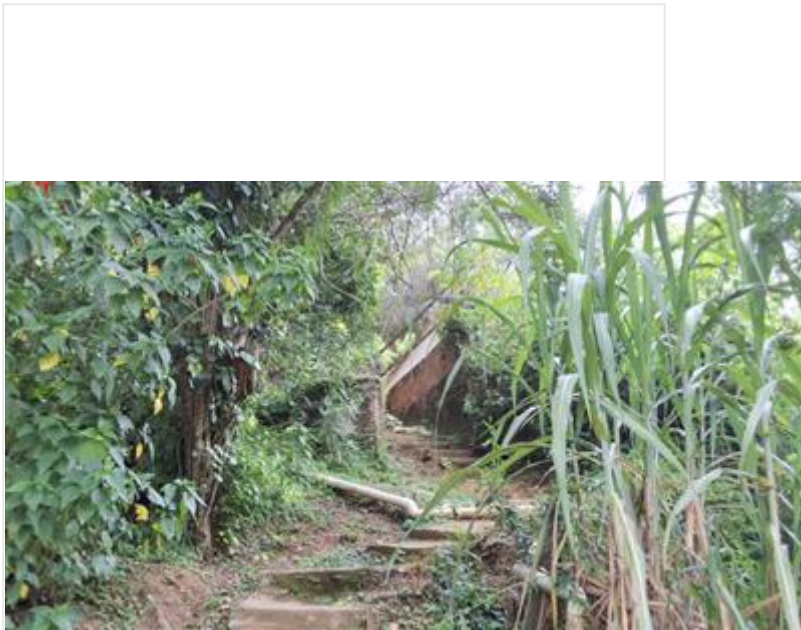

Foto_cort_mult-20250120-165128.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com cerca de 4 cortes

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250120-164402.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250120-164418.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250120-165120.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250120-170259.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo na base do talude com muro com função de contenção

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250120-164518.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de cortes múltiplos, de vulnerabilidade média, porém só foi observado processo erosivo na base, que em caso de deslizamento na base afetaria o acesso para as demais moradias.

GPS

Área analisada:

Area: 1,279.01 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok