



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 13, 2025, 1:52:49 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 200

Localidade:

Humerto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250113-170505.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:

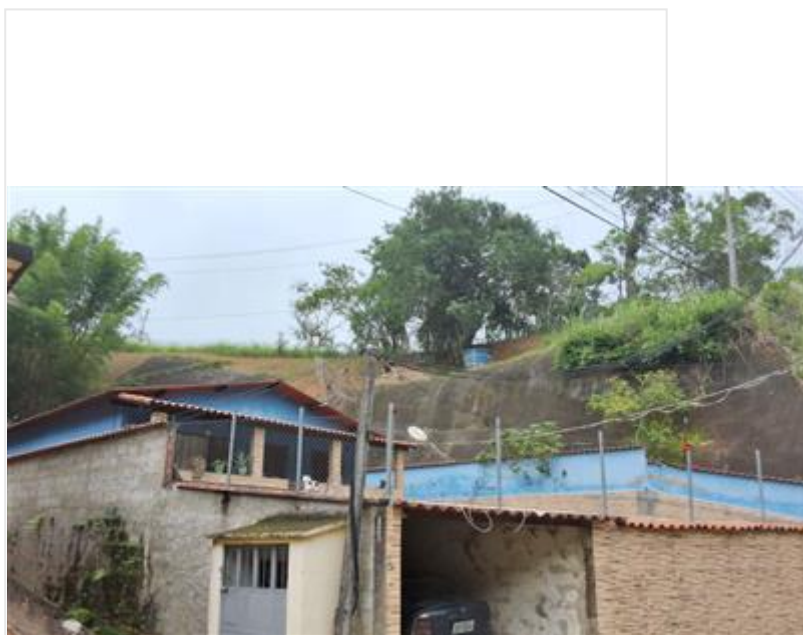

Foto_cort_un-20250113-165435.jpg

Descrição do terreno:

Setor inserido em estrutura de anfiteatro

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Apresenta solo com horizontes bem desenvolvidos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250113-165955.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250113-165938.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250113-170440.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250113-170522.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250113-170052.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250113-171915.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

É possível observar uma cicatriz na área próxima à rua, com impacto na via que resulta em obstrução do acesso. Há comprometimento do imóvel e da via, porém, sem danos à estrutura do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250113-170529.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250113-170110.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O local está situado em uma estrutura de anfiteatro, cercado por históricos de deslizamentos e processos ativos. Moradores relatam quedas recentes de material na área mais próxima à estrada Engenheiro Pedreira. Já nas residências localizadas na porção mais interna do polígono, afirmam que não há registro de queda de material há algum tempo. No entanto, foi constatada a ausência de drenagem nos fundos dos imóveis, a presença de bambus na parte superior dos imóveis, processos erosivos na parte inferior e o comprometimento da via com obstrução do acesso.

GPS

Área analisada:

Area: 829.58 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok